


XIII II


**PLAN DIRECTOR
PROYECTO BÁSICO DE RESTAURACIÓN INTEGRAL
IGLESIA DEL EX-MONASTERIO DE STA. MARÍA
DE PALAZUELOS
PLANIMETRÍA**

JOSÉ MIGUEL MERINO DE CÁCERES

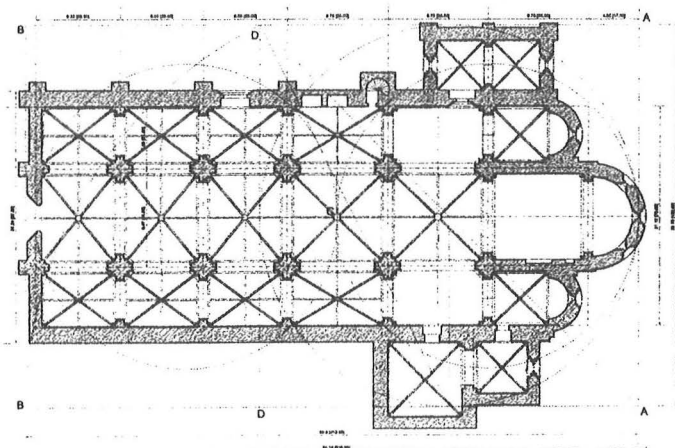

**CUADERNOS
DEL INSTITUTO
JUAN DE HERRERA
DE LA *ESCUELA DE*
ARQUITECTURA
*DE MADRID***

CUADERNOS de
Restauración

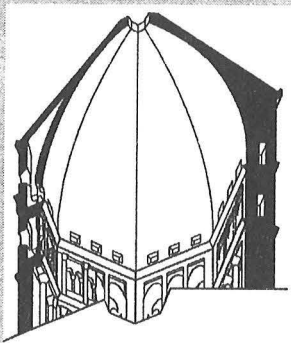


XIII II

PLAN DIRECTOR
PROYECTO BÁSICO DE RESTAURACIÓN INTEGRAL
IGLESIA DEL EX-MONASTERIO DE STA. MARÍA
DE PALAZUELOS
PLANIMETRÍA

JOSÉ MIGUEL MERINO DE CÁCERES

CUADERNOS
DEL INSTITUTO
JUAN DE HERRERA
DE LA *ESCUELA DE*
ARQUITECTURA
DE MADRID

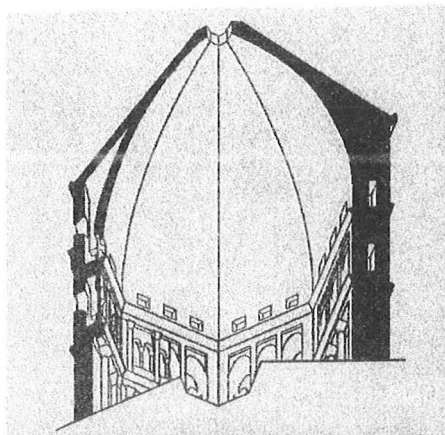

*Curso Máster y
Cursos de
Especialización en*

**Conservación
y Restauración
del Patrimonio
Arquitectónico
y Urbano**

DIRECCIÓN: D. Ricardo Aroca Hernández-Ros
D. Pedro Navascués Palacio
D. José Miguel Ávila Jalvo

COORDINADORA: Dña. Angelique Trachana



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR
DE ARQUITECTURA DE MADRID



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE MADRID

***Plan Director. Proyecto básico de restauración integral. Planimetría
Iglesia del ex-monasterio de Sta. Mª de Palazuelos.***

© 2000 J.M. Merino de Cáceres

Instituto Juan de Herrera.

Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid.

CUADERNO 79.01

ISBN: 84-95365-42-1

Depósito Legal: M-26380-2000

PROYECTO DE RESTAURACIÓN DEL EXMONASTERIO DE PALAZUELOS


PROYECTO BÁSICO PARA LA RESTAURACION INTEGRAL DE LA IGLESIA DEL EX - MONASTERIO DE SANTA MARIA DE PALAZUELOS

INDICE


1. REPORTAJE FOTOGRÁFICO.....	2
2. PLANIMETRÍA ACTUALIZADA.....	4
2.1 Introducción	4
2.2 Relacion de dibujos	4
2.2.1 Análisis histórico	4
2.2.2 Estado actual.....	4
2.2.3 Estado reformado.....	4

REPORTAJE


FOTOGRAFICO

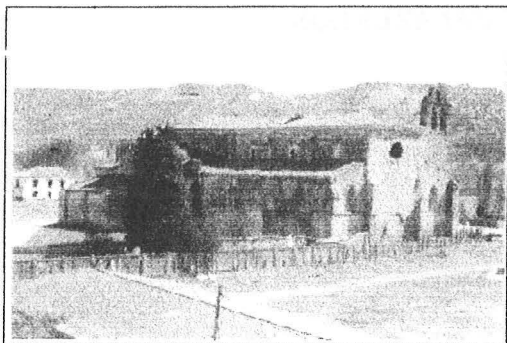


Vista general del conjunto

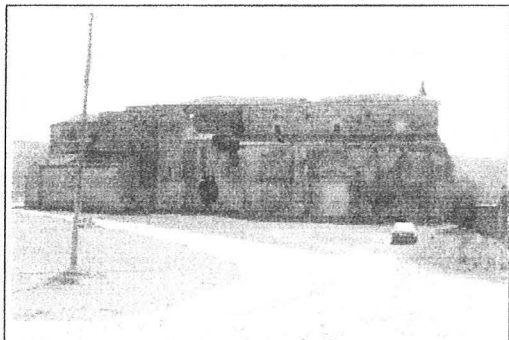

Vista general del conjunto

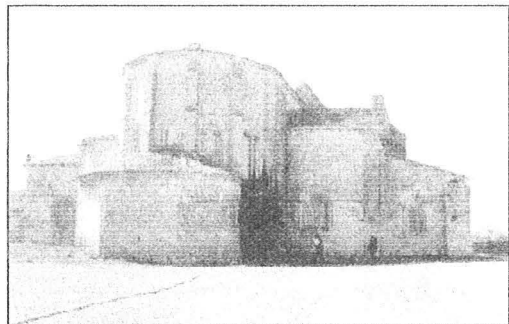


Vista general de la cabecera

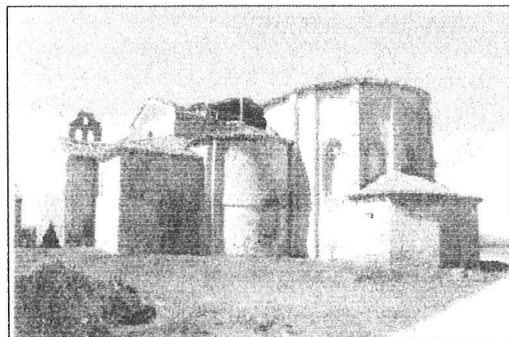

Vista general de la cabecera




Vista de la fachada sur

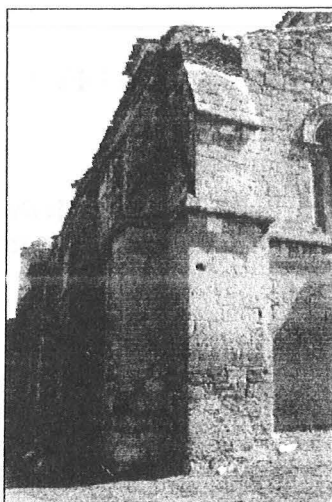


Angulo noroeste




Angulo sudeste

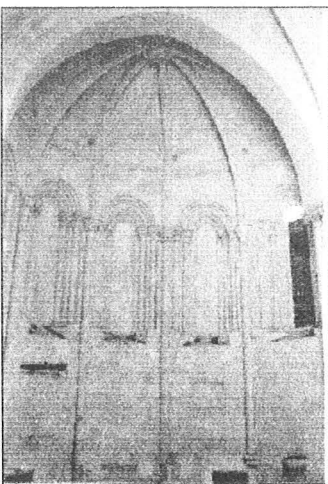


Vista interior del ábside de cabecera

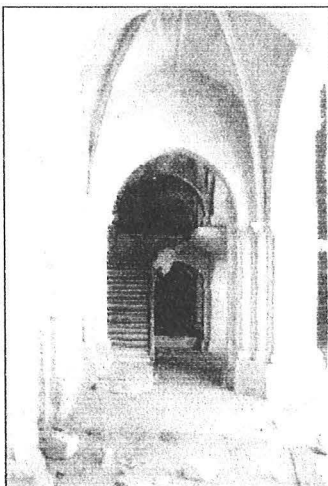


Escalera de acceso al coro alto

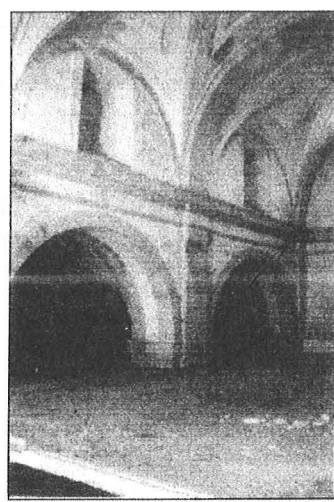


Muros y bóvedas del coro alto

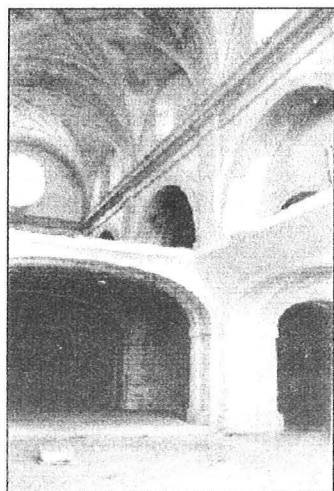

Coro alto desde el suelo de la Iglesia

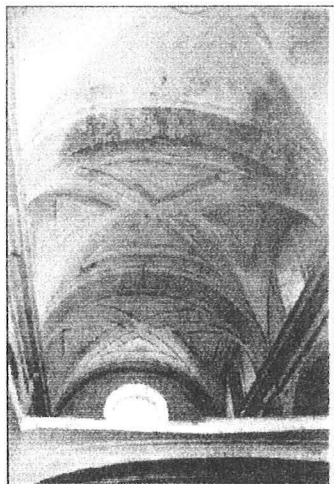


Bóvedas sobre el coro alto

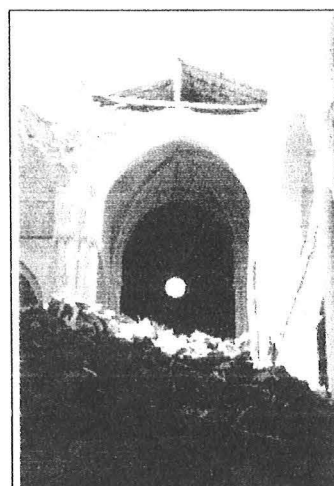


Zona hundida del crucero



Zona hundida del crucero. Escombros caídos al suelo.

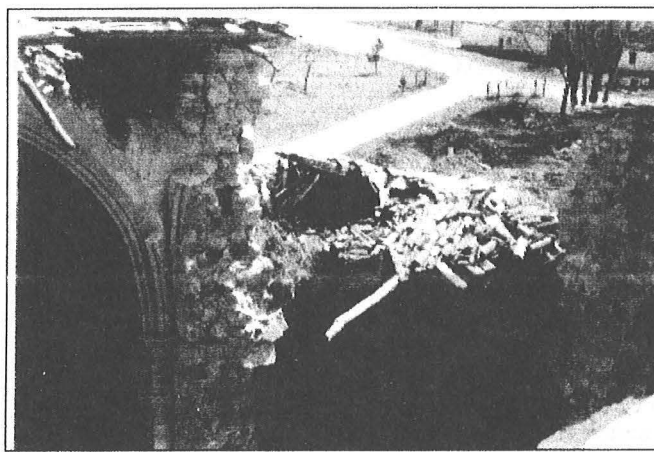


Hundimiento del brazo derecho del transepto

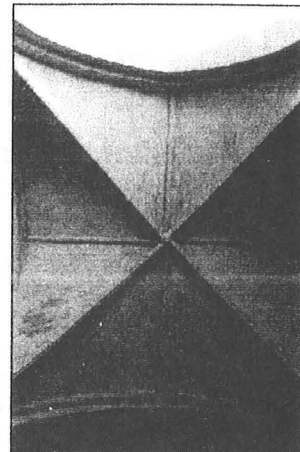


Bóveda de la cruzía anterior al crucero




Zona hundida del crucero. Desaparición de las cubiertas

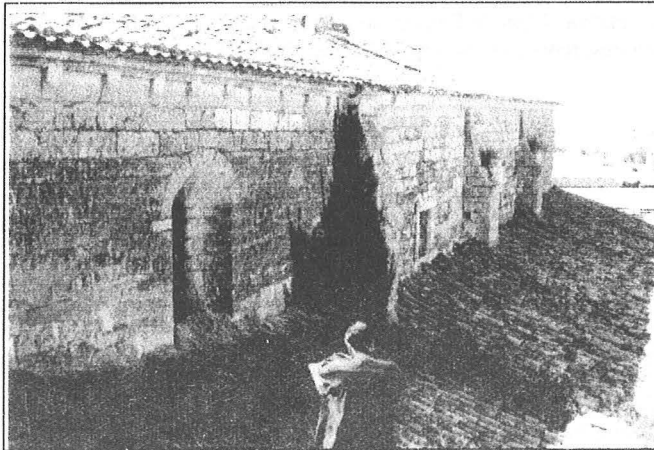


Cubiertas de la nave central y nave norte

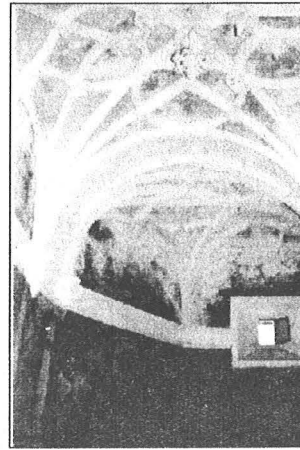


Capilla de las reliquias en la cabecera de la iglesia

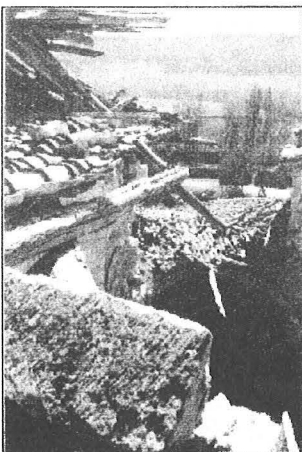

Zona hundida del crucero. Desaparición de las cubiertas

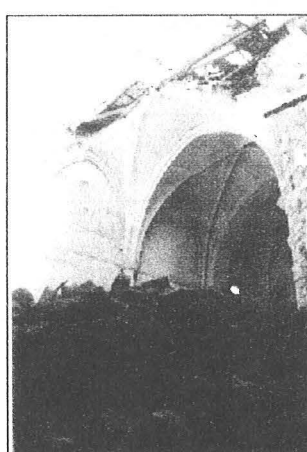


Zona hundida del crucero. Escombros caídos al suelo.

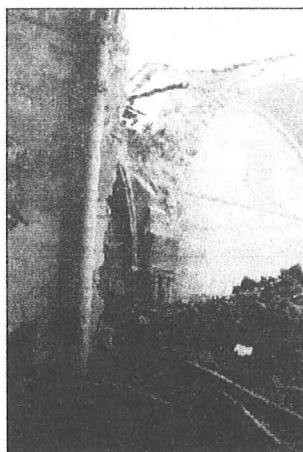

Hundimiento de la bóveda del crucero y parte del transepto derecho.




Capilla de las reliquias en la cabecera de la iglesia

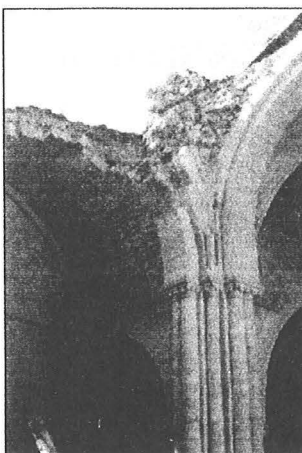


Hundimiento de la bóveda del crucero y parte del transepto izquierdo



Hundimiento de la bóveda del crucero y parte del transepto derecho.

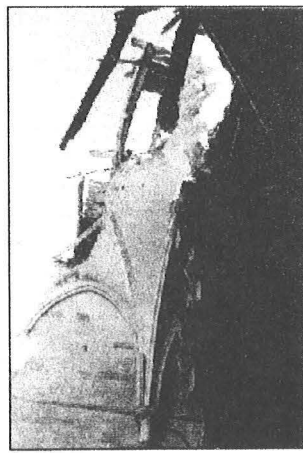

Hundimiento de la bóveda del crucero y parte del transepto derecho.

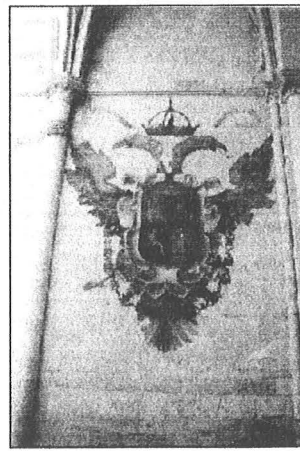

Heráldica del presbiterio

PROYECTO DE RESTAURACIÓN DEL EXMONASTERIO DE PALAZUELOS

2. PLANIMETRÍA ACTUALIZADA

2.1 Introducción

Para la redacción del presente Proyecto Básico se ha realizado una colección planimétrica actualizada de la iglesia, con la precisa toma de datos "in situ", sin apoyo de documentación gráfica anterior, inexistente por otra parte. Es así que toda la planimetría adjunta es totalmente original.

Los dibujos han sido elaborados informáticamente con el auxilio del programas de carácter gráfico, con el resultado que se acompaña.

Han sido realizadas tres series de dibujos.

La primera de Análisis Histórico de la planta y trazados teóricos del siglo XIII, así como de la transformación realizada en el siglo XVI, sin contar con la capilla posteriormente adicionada contra los ábsides de cabecera, con la métrica estricta en la unidad de medida del Pie Castellano de 0,2786 metros.

La segunda serie de dibujos es la relativa al Estado Actual, con descripción gráfica en plantas, secciones y alzados del estado en el que se encuentra el edificio y las patologías que le afectan.

La tercera serie de dibujos es la relativa al Estado Reformado que se proyecta, con las actuaciones sobre estructuras, cubiertas, volúmenes exteriores y espacios interiores, representados en planta secciones y alzados

2.2 Relación de Dibujos

2.2.1 Análisis Histórico


	CONTENIDO	ESCALA DEL PLANO	ESCALA DE LA LÁMINA
AH-1	Planta del Trazado Teórico del Monasterio	1/150	1/300
AH-2	Planta del Trazado Teórico Inicial de la Iglesia	1/100	1/200
AH-3	Planta de la Iglesia en la Etapa Medieval	1/100	1/200
AH-4	Planta de la Iglesia según la Reforma del Siglo XVI	1/100	1/200
AH-5	Secciones Transversales de la Iglesia Medieval	1/100	1/200
AH-6	Secciones Transversales de la Iglesia del Siglo XVI	1/100	1/200
AH-7	Sección Longitudinal del Trazado Teórico Inicial	1/100	1/200
AH-8	Sección Longitudinal de la Reforma del Siglo XVI	1/100	1/200
AH-9	Ventanal del Ábside de Cabecera	1/25	1/50
AH-10	Análisis comparativo Monasterio de Palazuelos y Monasterio de Sacramenia	1/200	1/400

2.2.2 Estado actual

	CONTENIDO	ESCALA DEL PLANO	ESCALA DE LA LÁMINA
EA-1	Planta de la Iglesia	1/100	1/200
EA-2	Planta del Coro Alto	1/100	1/200
EA-3	Planta de Cubiertas	1/100	1/200
EA-4	Secciones Transversales	1/100	1/200
EA-5	Secciones Transversales	1/100	1/200
EA-6	Sección Longitudinal	1/100	1/200
EA-7	Alzado Norte	1/100	1/200
EA-8	Alzado Sur	1/100	1/200
EA-9	Alzado Este	1/100	1/200
EA-10	Alzado Oeste	1/100	1/200
EA-11	Patologías	1/200	1/400

2.2.3 Estado reformado

	CONTENIDO	ESCALA DEL PLANO	ESCALA DE LA LÁMINA
ER-1	Planta de la Iglesia	1/100	1/200
ER-2	Planta del Coro Alto	1/100	1/200
ER-3	Planta de Cubiertas	1/100	1/200
ER-4	Secciones Transversales	1/100	1/200
ER-5	Secciones Transversales	1/100	1/200
ER-6	Sección Longitudinal	1/100	1/200
ER-7	Alzado Norte	1/100	1/200
ER-8	Alzado Sur	1/100	1/200
ER-9	Alzado Este	1/100	1/200
ER-10	Alzado Oeste	1/100	1/200

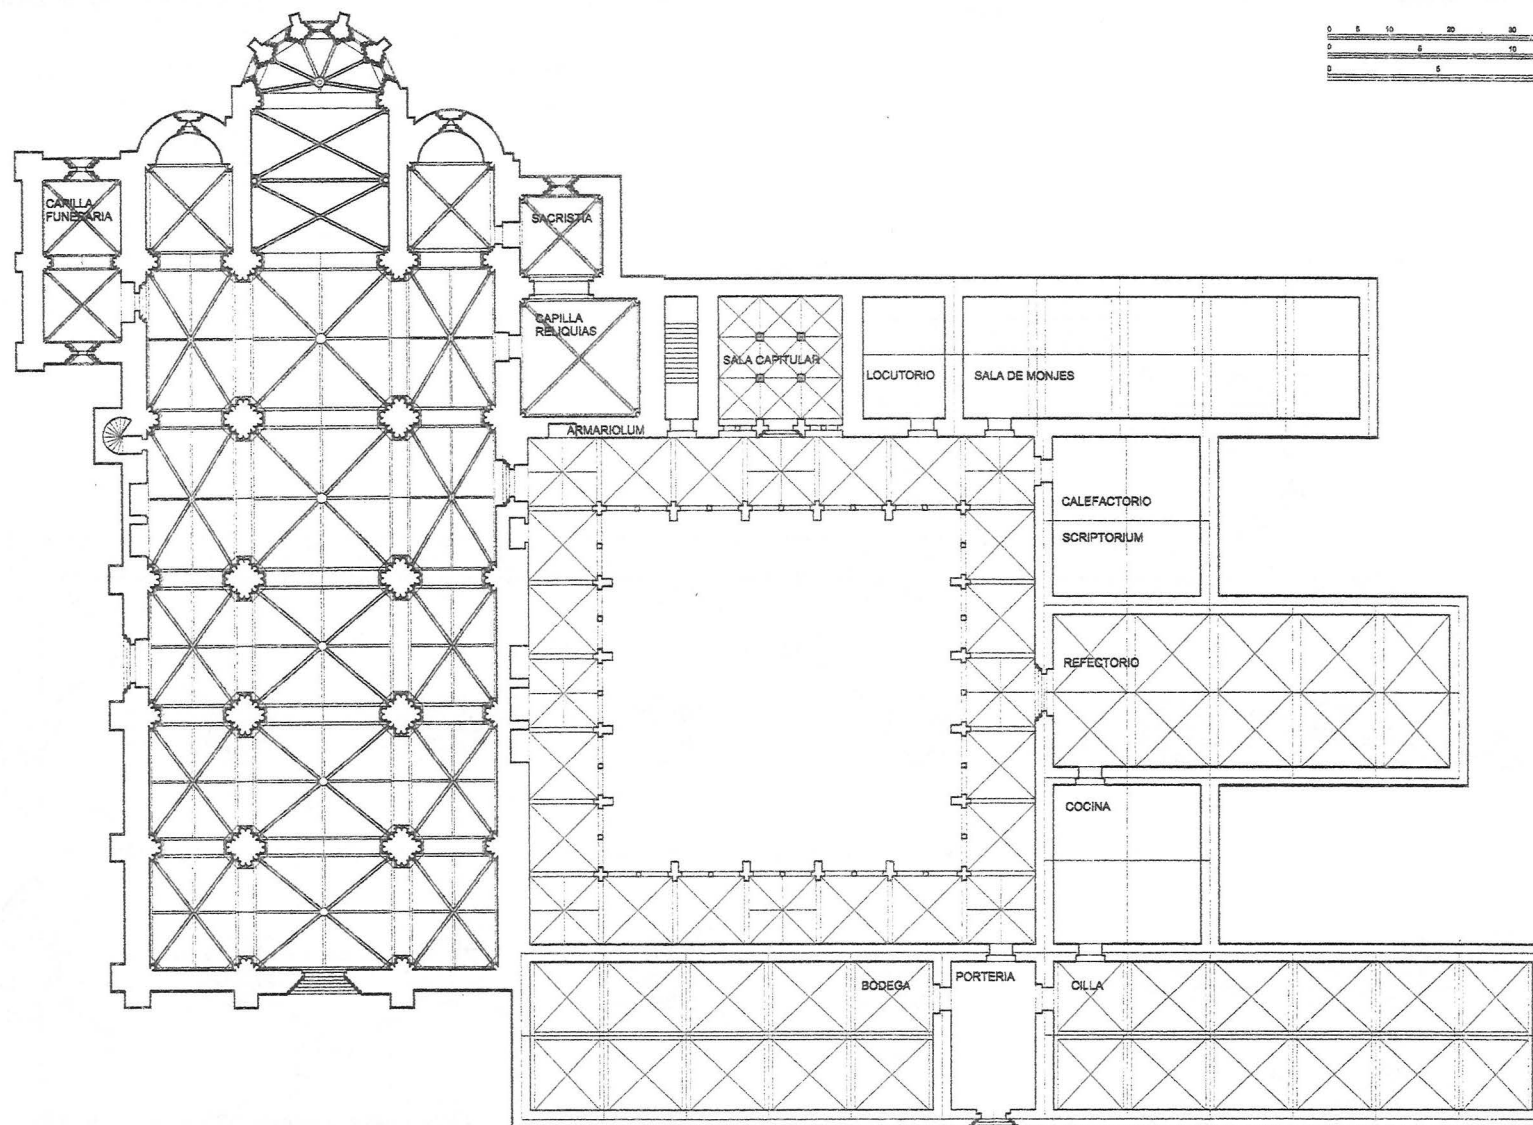

RECOMPOSICIÓN IDEAL DEL CONJUNTO MONÁSTICO DE SANTA MARÍA DE PALAZUELOS



PROYECTO BASICO DE RESTAURACION INTEGRAL
IGLESIA DEL EX-MONASTERIO DE SANTA MARIA DE PALAZUELOS. VALLADOLID



PROMUEVE:
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CABEZON DE PISUERGA



Equipo redactor:
Coordinador:
J.M. MERINO DE CACERES, arquitecto

Colaboradores:
VALENTIN BERRIOCHOA, arquitecto
SANTIAGO HERNAN, aparcerador

PLANTA DEL TRAZADO TEORICO
DEL MONASTERIO

PLANO nº
AH-1

FECHA
SEPT. 88
ESCALA
1:500

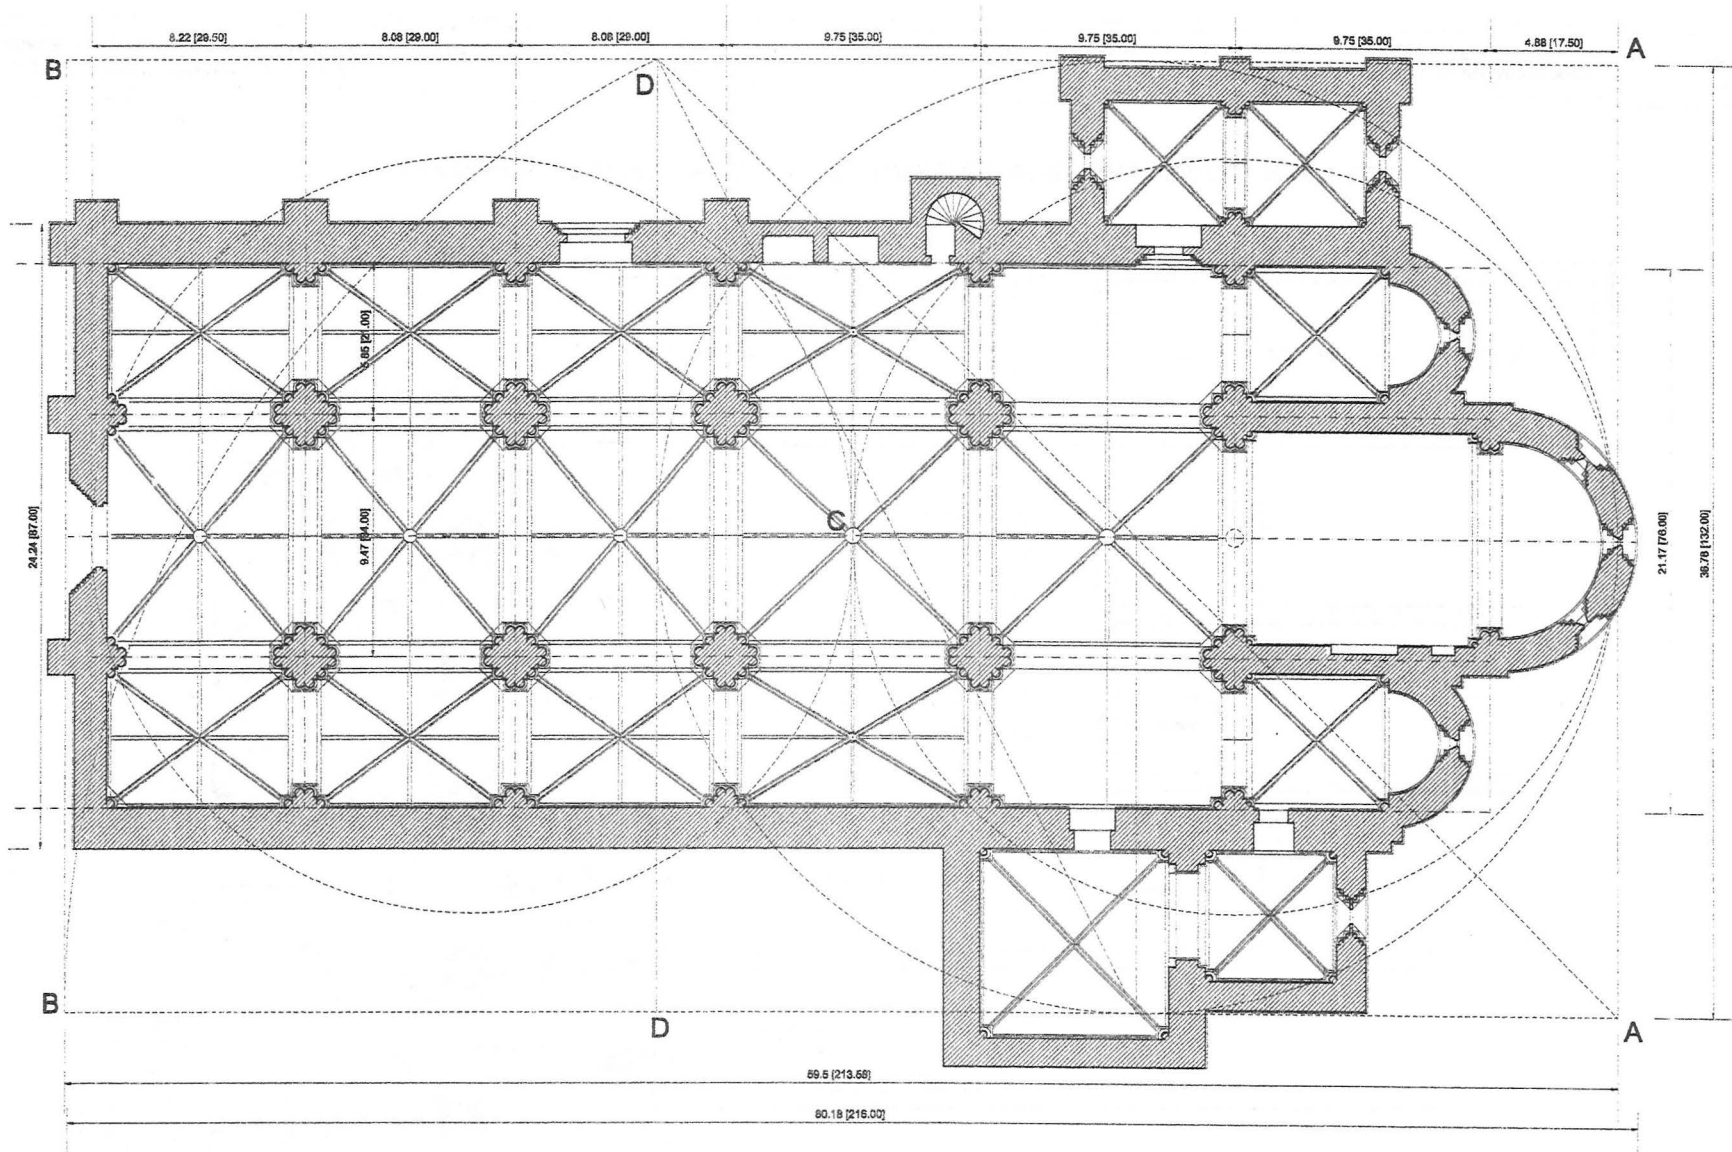

PROYECTO BASICO DE RESTAURACION INTEGRAL
IGLESIA DEL EX-MONASTERIO DE SANTA MARIA DE PALAZUELOS. VALLADOLID



PROMUEVE:
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CABEZON DE PISUERGA


Equipo redactor:
Coordinador
J.M. MERINO DE CACERES, arquitecto

Colaboradores
VALENTIN BERRIOCHOA, arquitecto
SANTIAGO HERNAN, colaborador

PLANTA DEL TRAZADO TEORICO
INICIAL DE LA IGLESIA

PLANO 11
AH- 2

FICHA
SEPT. 98
ESCALA
1/200

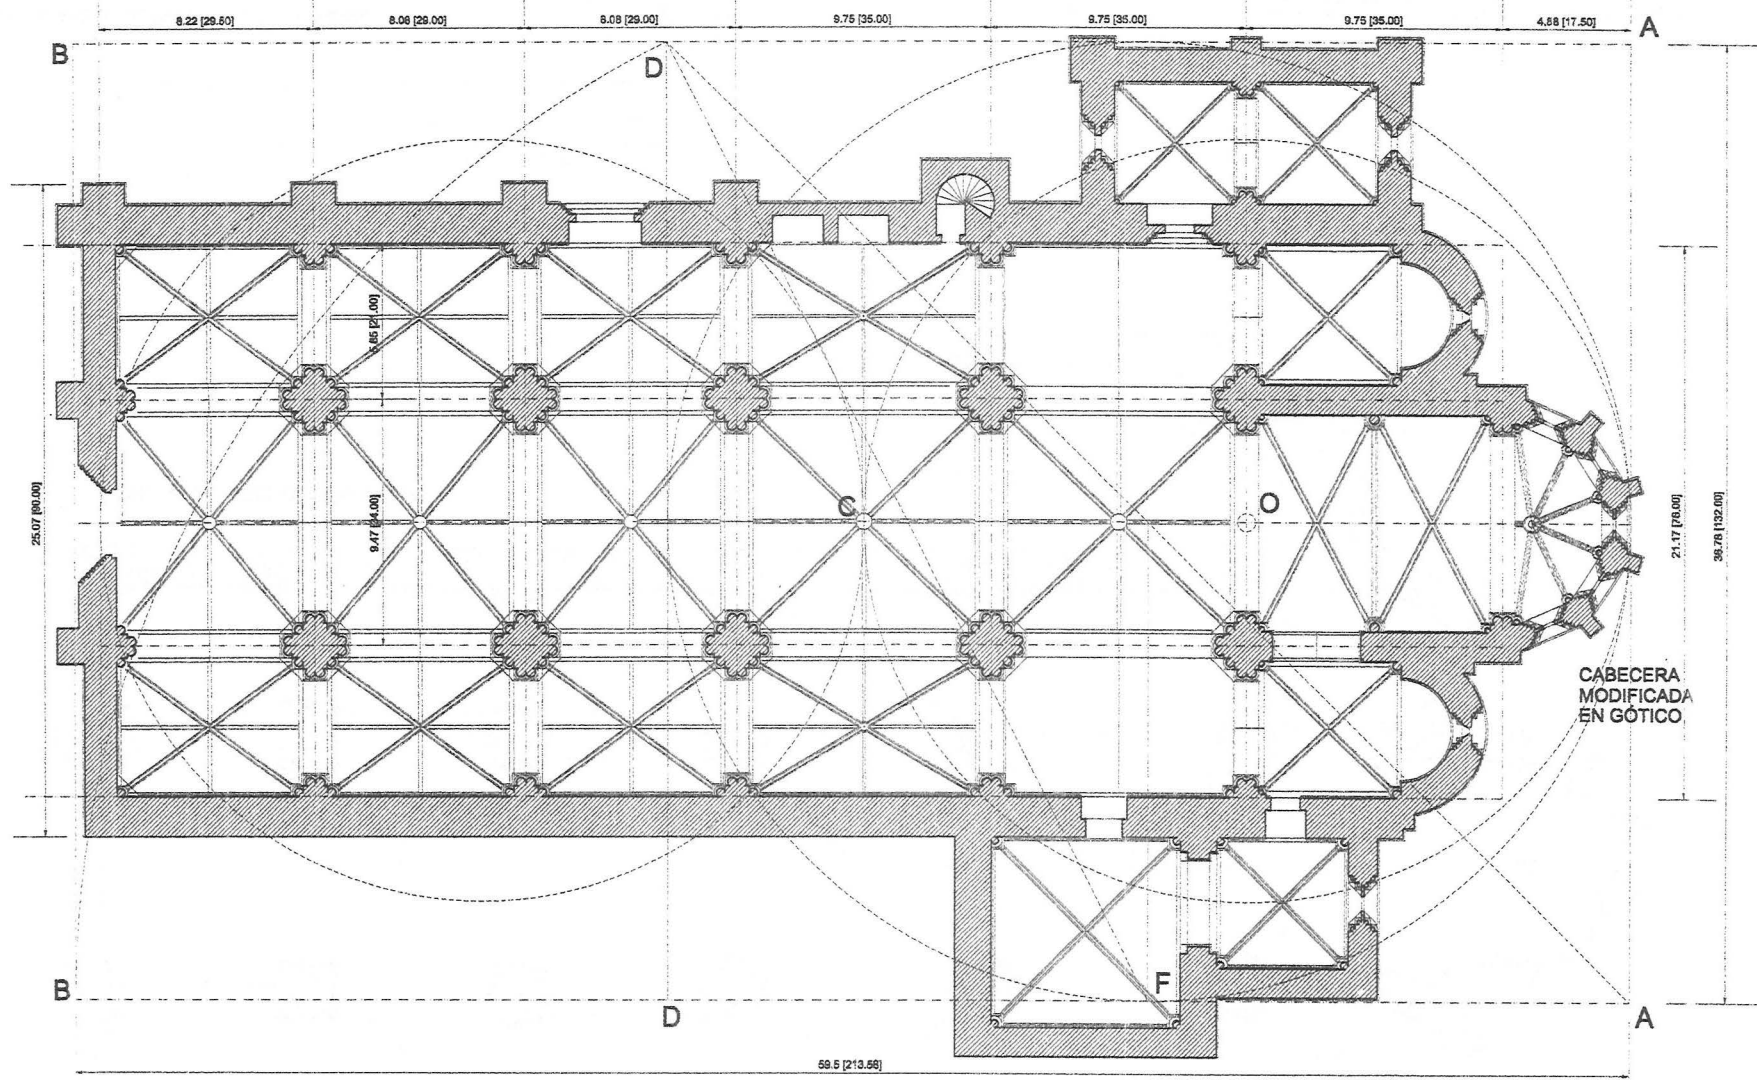

PROYECTO BASICO DE RESTAURACION INTEGRAL
IGLESIA DEL EX-MONASTERIO DE SANTA MARIA DE PALAZUELOS. VALLADOLID



PROMUEVE:
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CABEZON DE PISUERGA


Equipo redactor:
Coordinador
J.M. MERINO DE CACERES, arquitecto

Colaboradores
VALENTIN BERRIOCHGA, arquitecto
SANTIGO HERNAN, supervisor

PLANTA DEL TRAZADO TEORICO
DE LA IGLESIA MEDIEVAL

PLANO Nº
AH- 3

FECHA
SEPT. 99
ESCALA
1/200

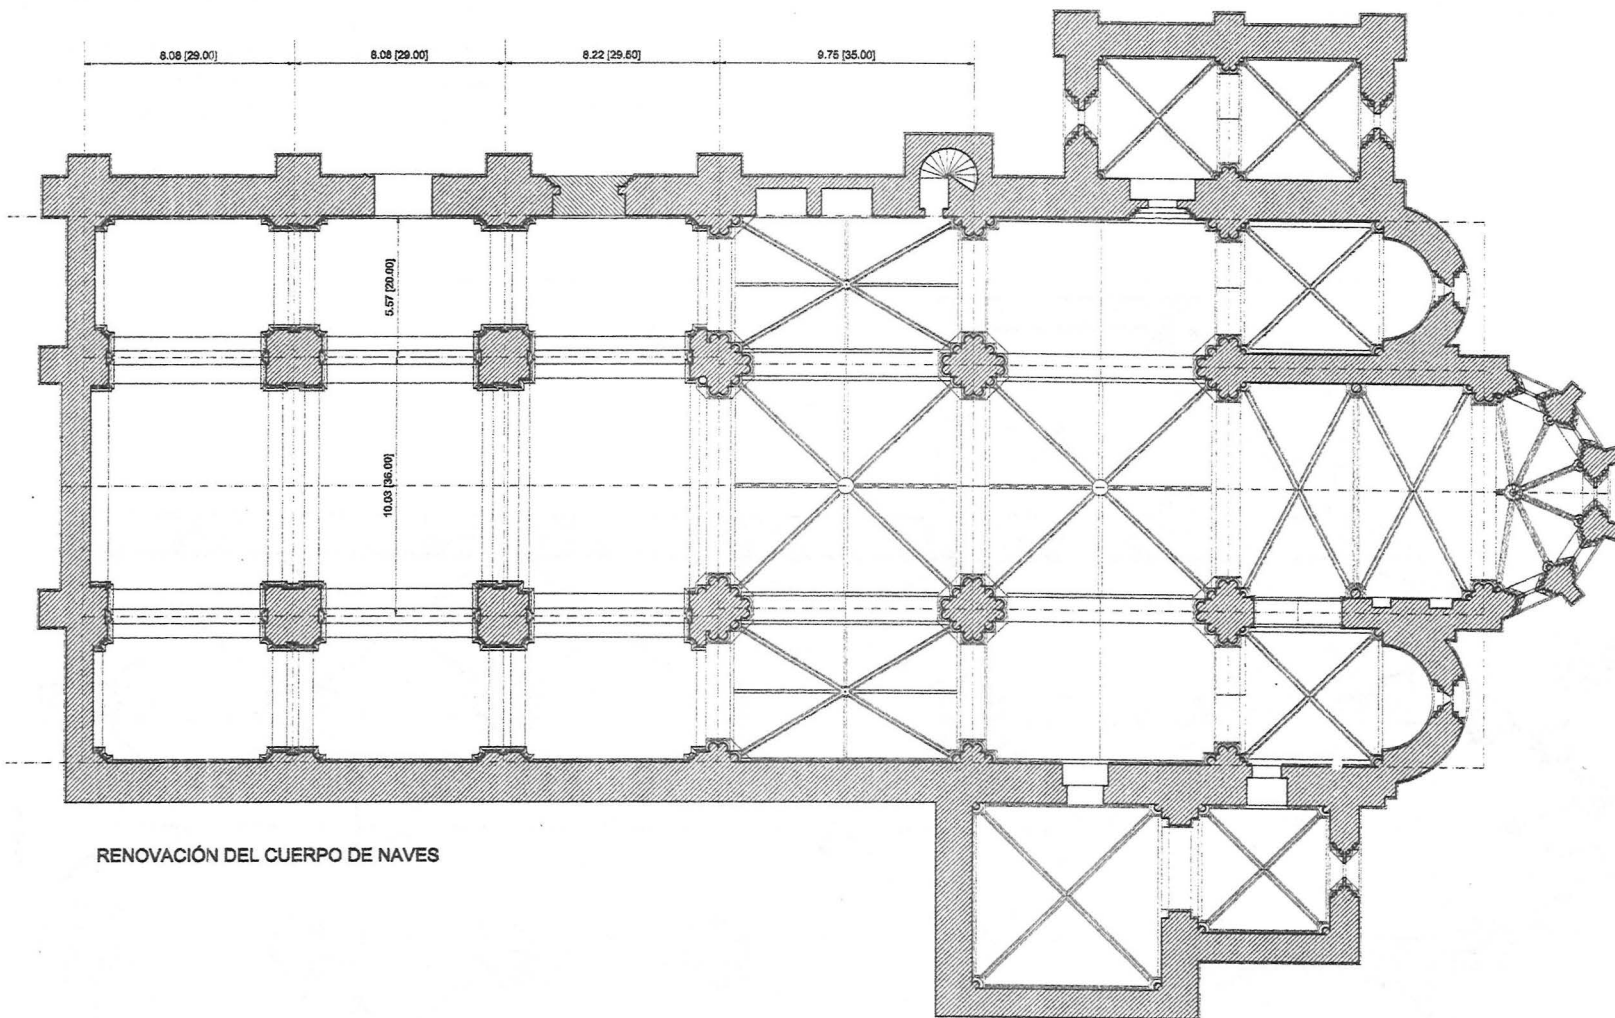

RENOVACIÓN DEL CUERPO DE NAVES



Piso Catedral
Vista de Castilla
Metros



PROYECTO BASICO DE RESTAURACION INTEGRAL
IGLESIA DEL EX-MONASTERIO DE SANTA MARIA DE PALAZUELOS. VALLADOLID



PROMUEVE:
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CABEZON DE PISUERGA


Equipo redactor:
Coordinador
J. M. MERINO DE CACERES, arquitecto

Colaboradores
VALENTIN BERRIOCHOA, arquitecto
SANTIAGO HERNAN, aparcador


PLANTA DEL TRAZADO TEORICO
REFORMA DE LA IGLESIA DEL SIGLO XVI

PLANO 11
AH- 4


FICHA
SEPT. 88
ESCALA
1/200

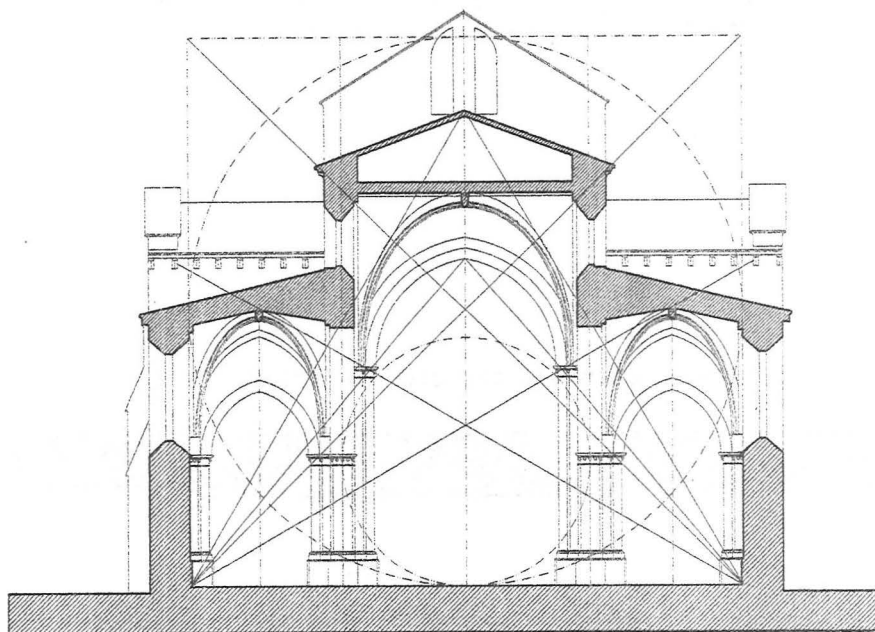

SECCIÓN HACIA LA CABECERA POR EL CUERPO DE NAVES

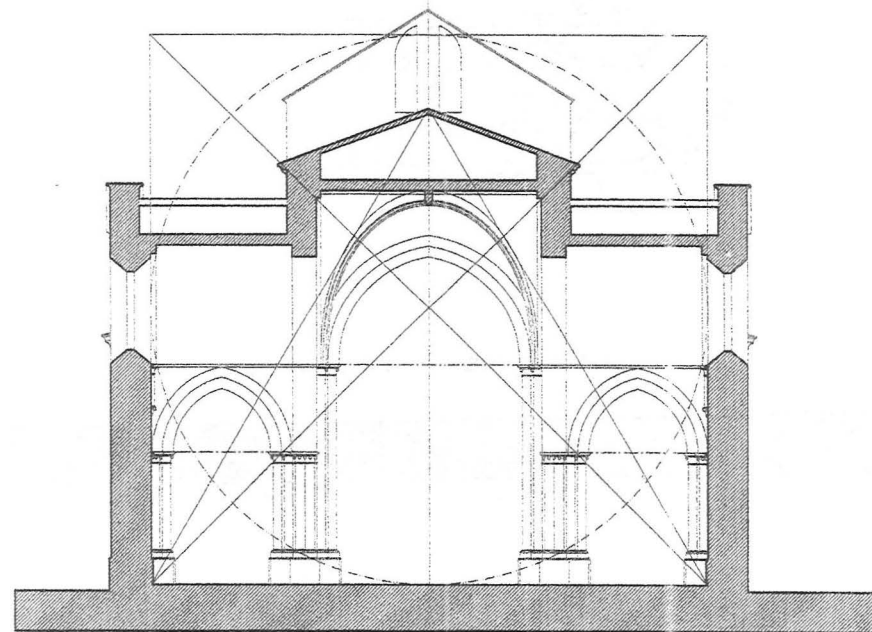

SECCIÓN HACIA LA CABECERA POR EL CRUCERO

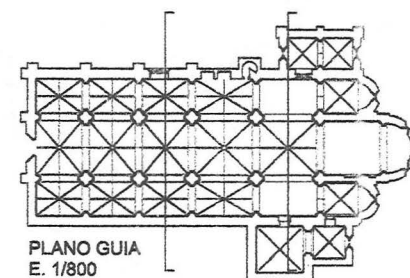

PLANO GUIA
E. 1/800



PROYECTO BASICO DE RESTAURACION INTEGRAL
IGLESIA DEL EX-MONASTERIO DE SANTA MARIA DE PALAZUELOS. VALLADOLID



PROMUEVE:
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CABEZON DE PISUERGA


Equipo redactor:
Coordinador:
J.M. MERINO DE CACERES, arquitecto

Colaboradores:
VALENTIN BERRIOCHOA, arquitecto
SANTIAGO HERNAN, espaciador


SECCIONES TRANSVERSALES
DE LA IGLESIA MEDIEVAL

PLANO nº
AH-5



FECHA
SEPT. 99
ESCALA
1/200

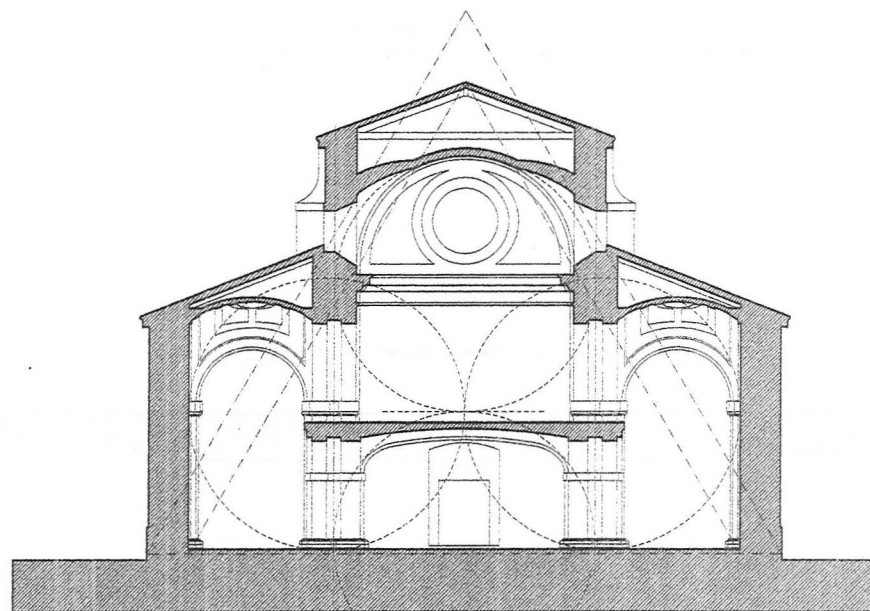

SECCIÓN HACIA LOS PIES DEL TEMPLO POR EL CORO

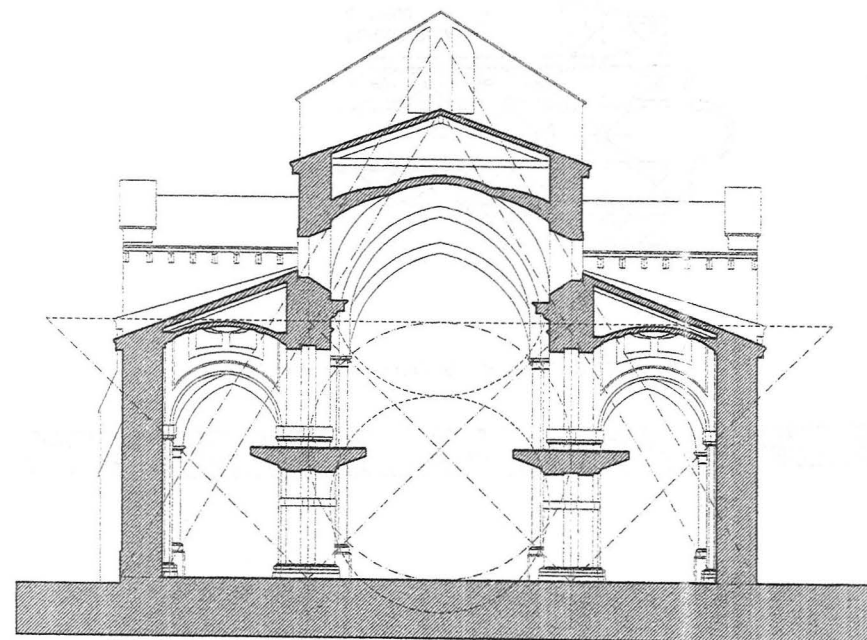

SECCIÓN HACIA LA CABECERA POR EL CORO

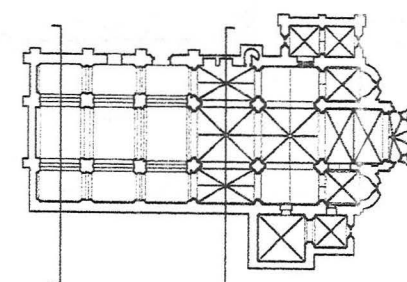

PLANO GUIA
E. 1/800



PROYECTO BASICO DE RESTAURACION INTEGRAL
IGLESIA DEL EX-MONASTERIO DE SANTA MARIA DE PALAZUELOS. VALLADOLID



PROMUEVE:
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CABEZÓN DE PISUERGA


Equipo redactor:
Coordinador
J.M. MERINO DE CACERES, arquitecto

Colaboradores
VALENTIN BERRIOCHOA, arquitecto
SANTIAGO HERRAN, aparejador



SECCIONES TRANSVERSALES
DE LA IGLESIA DEL SIGLO XVI

PLANO 11
AH-6

FICHA
SEPT. 99
ESCALA
1/200

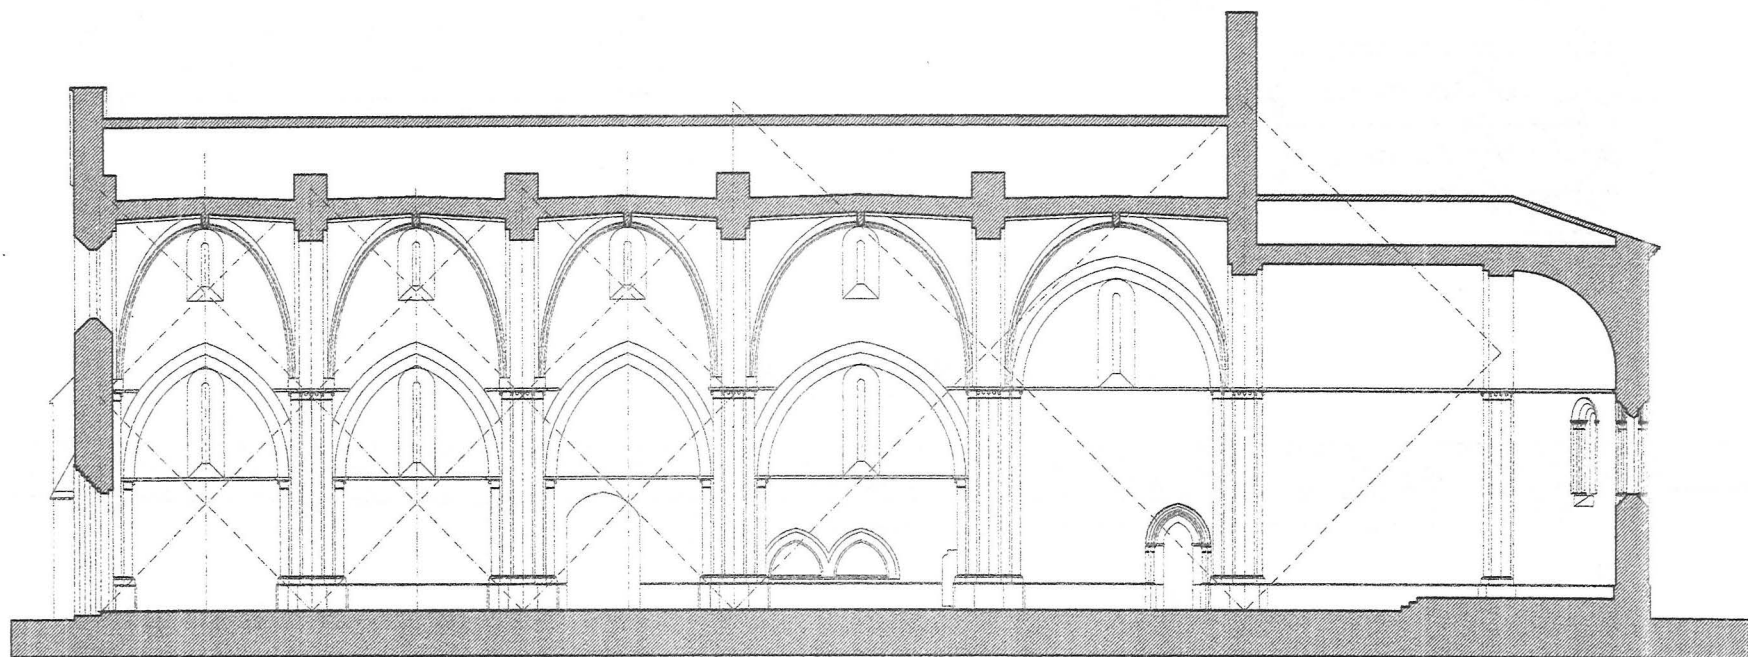

SECCIÓN LONGITUDINAL DE LA IGLESIA
RECONSTRUCCIÓN PROYECTO PRIMITIVO

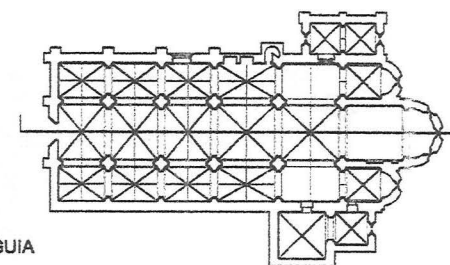

PLANO GUIA
E. 1/800



PROYECTO BASICO DE RESTAURACION INTEGRAL
IGLESIA DEL EX-MONASTERIO DE SANTA MARIA DE PALAZUELOS. VALLADOLID



PROMUEVE:
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CABEZON DE PISUERGA


Equipo redactor:
Coordinador
J.M. MERINO DE CACERES, arquitecto

Colaboradores
VALENTIN BERRUOCHOA, arquitecto
SANTIAGO HERNAN, aparcador



SECCION LONGITUDINAL
DEL TRAZADO TEORIO INICIAL DE LA IGLESIA

PLANO nº
AH-7

FECHA
SEPT. 98
ESCALA
1/200

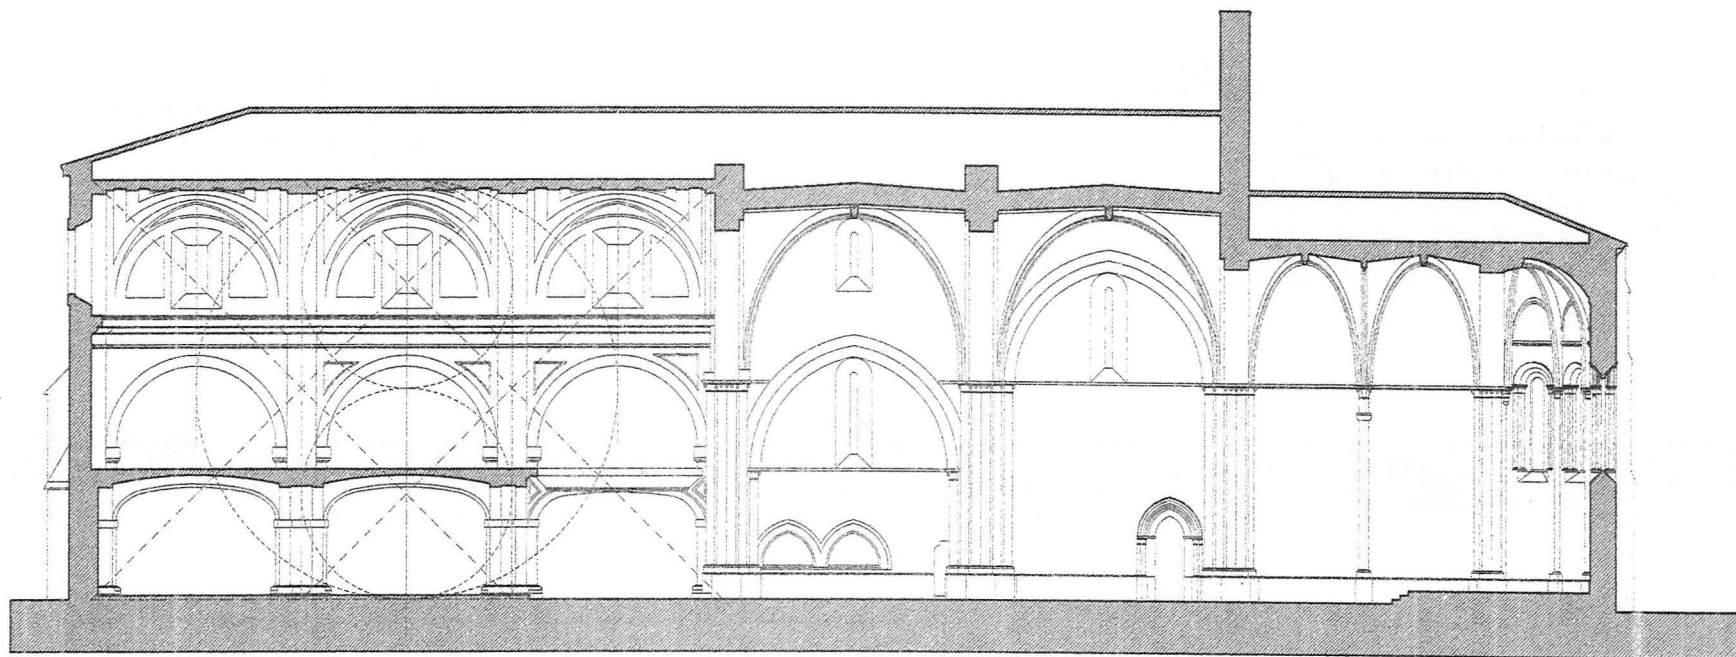

SECCIÓN LONGITUDINAL DE LA IGLESIA
REFORMA DEL SIGLO XVI

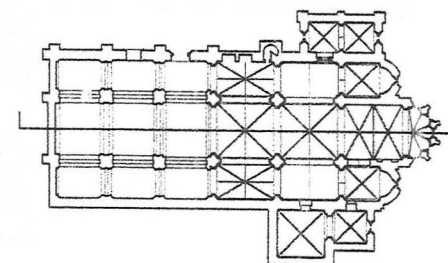

PLANO GUIA
E. 1/800



PROYECTO BASICO DE RESTAURACION INTEGRAL
IGLESIA DEL EX-MONASTERIO DE SANTA MARIA DE PALAZUELOS. VALLADOLID



PROMUEVE:
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CABEZON DE PISUERGA

Equipo redactor:
Coordinador
J.M. MERINO DE CACERES, arquitecto




Colaboradores
VALENTIN BERNUECHA, arquitecto
SANTIAGO HERNAN, ingeniero

SECCION LONGITUDINAL
DE LA IGLESIA DEL SIGLO XVI

PLANO nº
AH- 8

FECHA
SEPT. 99
ESCALA
1/200

0,8751 [3,5000]

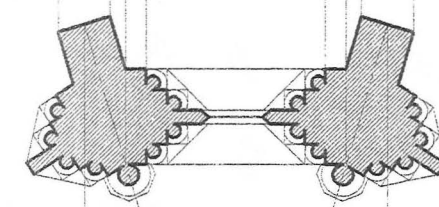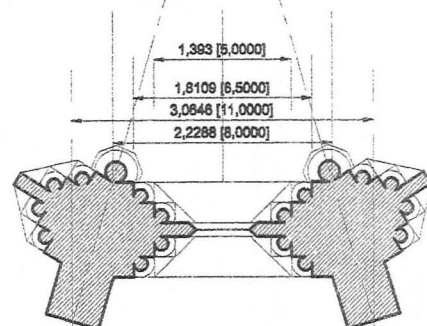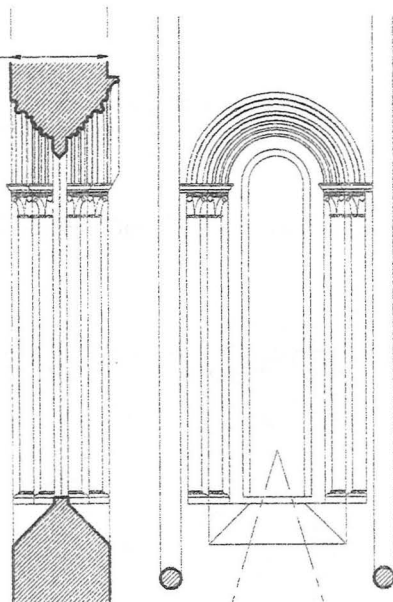

INTERIOR

EXTERIOR



PROYECTO BASICO DE RESTAURACION INTEGRAL
IGLESIA DEL EX-MONASTERIO DE SANTA MARIA DE PALAZUELOS. VALLADOLID



PROMUEVE:
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CABEZON DE PISUERGA


Equipo redactor:
Coordinador:
J.M. MERINO DE CACERES, arquitecto

Colaboradores:
VALENTIN BERRIOCHOA, arquitecto
SANTIAGO HERNAN, aparcador

VENTANAL
ABSIDE DE CABECERA


PLANO N°
AH- 8

FECHA
SEPT. 89
ESCALA
1/50

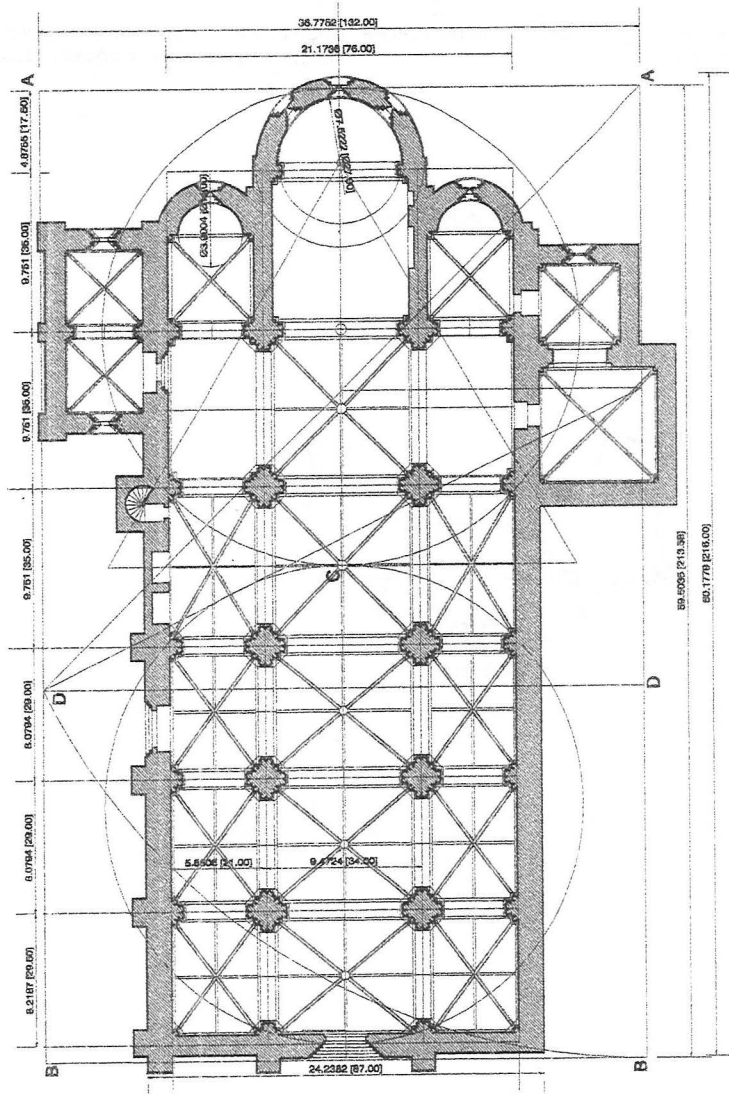

MONASTERIO CISTERCIENSE DE PALAZUELOS

Pies castellanos 0.2786 m.

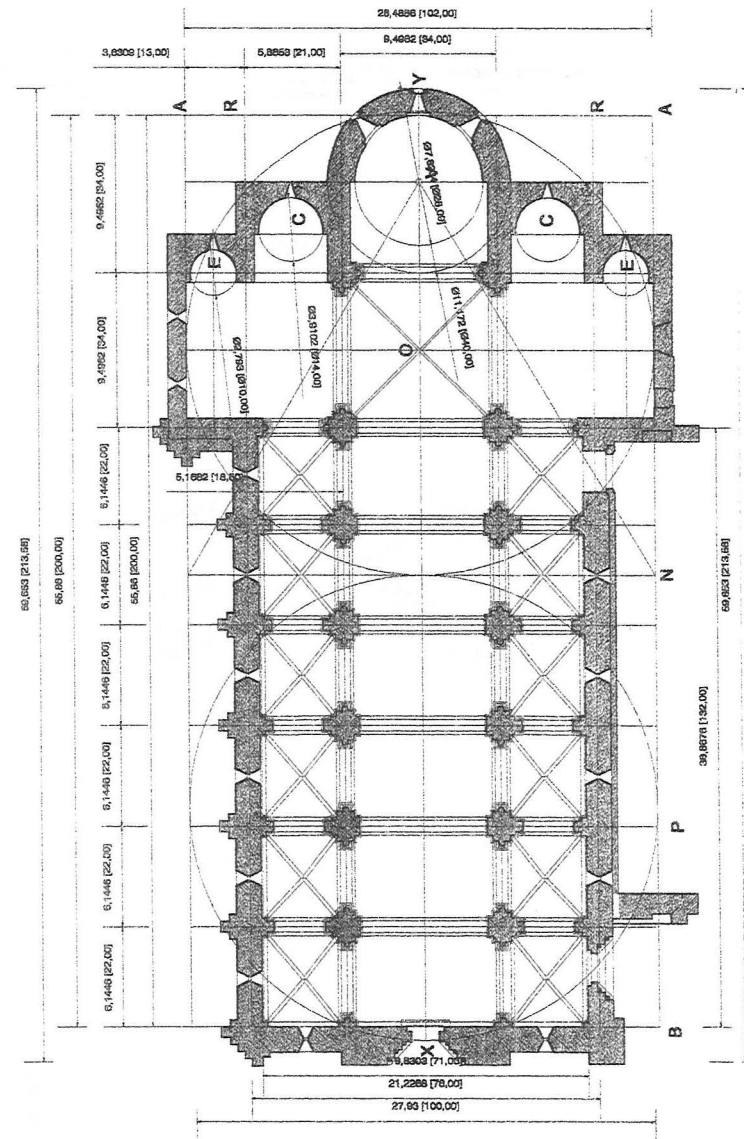

MONASTERIO CISTERCIENSE DE SACRAMENIA

Pies de Segovia 0.2793 m.



PROYECTO BASICO DE RESTAURACION INTEGRAL
IGLESIA DEL EX-MONASTERIO DE SANTA MARIA DE PALAZUELOS. VALLADOLID



PROMUEVE:
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CABEZON DE PISUERGA


Equipo redactor:
Coordinador:
J.M. MERINO DE CACERES, arquitecto

Colaboradores:
VALENTIN BERRIOCHOA, arquitecto
SANTIAGO HERRAN, operario

ANALISIS COMPARATIVO
MONASTERIO DE PALAZUELOS
MONASTERIO DE SACRAMENIA

PLANO #
AH- 10

FECHA:
SEPT. 99
ESCALA:
1/500

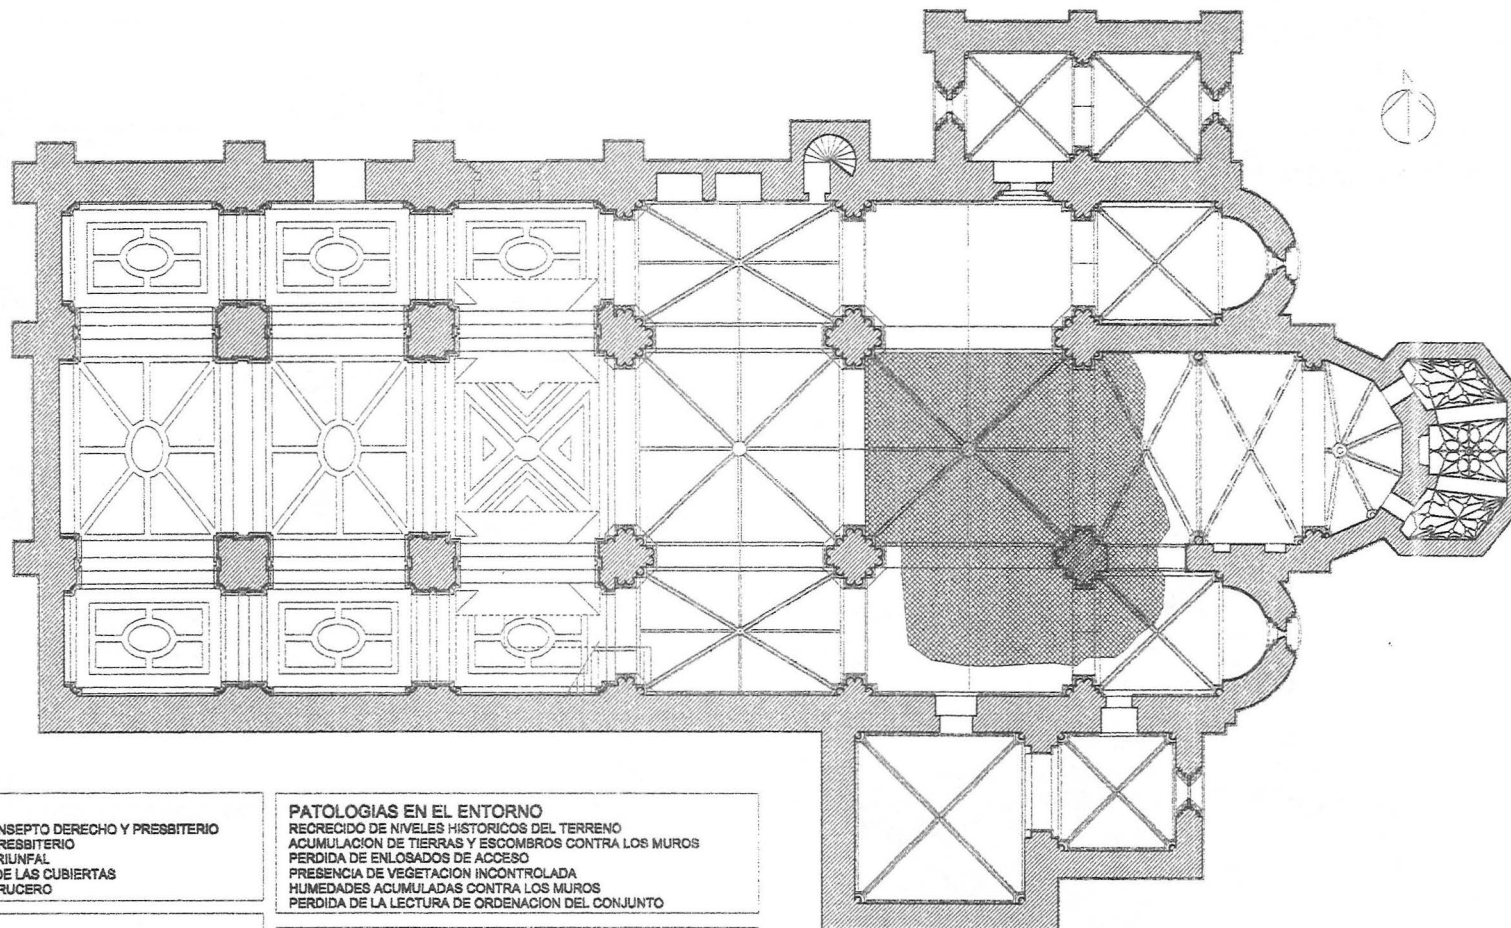

PATOLOGIAS ESTRUCTURALES

HUNDIMIENTO BOVEDAS DEL CRUCERO, TRANSEPTO DERECHO Y PRESBITERIO
HUNDIMIENTO PILAR TORAL DERECHO DEL PRESBITERIO
HUNDIMIENTO ESPADANA SOBRE EL ARCO TRIUNFAL
HUNDIMIENTOS ESTRUCTURALES DE MADERA DE LAS CUBIERTAS
FALLOS DE CIMENTACION EN LA ZONA DEL CRUCERO

PATOLOGIAS EN LAS CUBIERTAS

COLAPSO GENERAL DE LAS CUBIERTAS
PERDIDA DE CORNISAS Y ENCIENTROS
PRESENCIA GENERALIZADA DE VEGETACION
FILTRACIONES GENERALIZADAS

PATOLOGIAS EN PARAMENTOS VERTICALES

PERDIDA DE ELEMENTOS DE CORONACION, CORNISAS Y CANES
FABRICA DE SILLERIA CON JUNTAS DESCARNADAS
PERDIDA DE ELEMENTOS Y MOLDURAS ORNAMENTALES
VENTANALES Y PUERTAS CEGADOS
PRESENCIA DE HUMEDADES DE CAPILARIDAD
SUCIEDAD GENERAL Y DEPOSITOS DE DETRITUS
PRESENCIA NOCIVA DE PLANTAS ARIETALES

PATOLOGIAS EN REVESTIMIENTOS INTERIORES

PERDIDA GENERAL DEL REVOCO INTERIOR EN TODA LA IGLESIA
REVESTIMIENTOS Y ORNAMENTACION BOVEDAS S.XVI MUY DETERIORADOS
DETERIOROS EN LA HERALDICA DEL PRESBITERIO
DETERIOROS POR VANDALISMO EN LA CAPILLA DE LAS RELIQUIAS

PATOLOGIAS EN EL ENTORNO

RECRECIDO DE NIVELES HISTORICOS DEL TERRENO
ACUMULACION DE TIERRAS Y ESCOMBROS CONTRA LOS MUROS
PERDIDA DE ENLOZADOS DE ACCESO
PRESENCIA DE VEGETACION INCONTROLADA
HUMEDADES ACUMULADAS CONTRA LOS MUROS
PERDIDA DE LA LECTURA DE ORDENACION DEL CONJUNTO

PATOLOGIAS EN PAVIMENTOS

PERDIDA GENERAL DE LOS PAVIMENTOS HISTORICOS
HUNDIMIENTOS EN LA SUBASE
HUMEDADES DE CAPILARIDAD
ARRANQUES DE LOSETAS POR VANDALISMO

PATOLOGIAS EN VENTANALES Y PUERTAS


DESAPARICION CASI TOTAL DE CARPINTERIAS
DESAPARICION TOTAL DE VIDRIERAS
DETERIOROS EN EMBOCADURAS Y RECERCADOS

PATOLOGIAS EN INSTALACIONES

INEXISTENCIA DE RED DE DRENAJE Y DESAGUES
INEXISTENCIA DE INSTALACION ELECTRICA
INEXISTENCIA DE ALUMBRADO
INEXISTENCIA DE CALEFACCION


PATOLOGIAS EN CORO ALTO

ESCALERA DE ACCESO ARRUINADA
BARANDALES PERDIDOS
PAVIMENTOS CON PERDIDAS POR VANDALISMO



PROYECTO BASICO DE RESTAURACION INTEGRAL
IGLESIA DEL EX-MONASTERIO DE
SANTA MARIA DE PALAZUELOS, VALLADOLID

ESTADO ACTUAL		PLANTA DE LA IGLESIA	
PROMUEVE:	ELABORA:	REVISOR:	FECHA:
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE	J.M. MENDOZA DE CACERES, arquitecto	ELABORA:	1998
CABEZON DE PISUERGA	Colaborantes:	REVISOR:	1998
	VALENTIN SERRANO, arquitecto	FECHA:	1998
	EDIFICIO: PALAZUELOS, VALLADOLID	FECHA:	1998

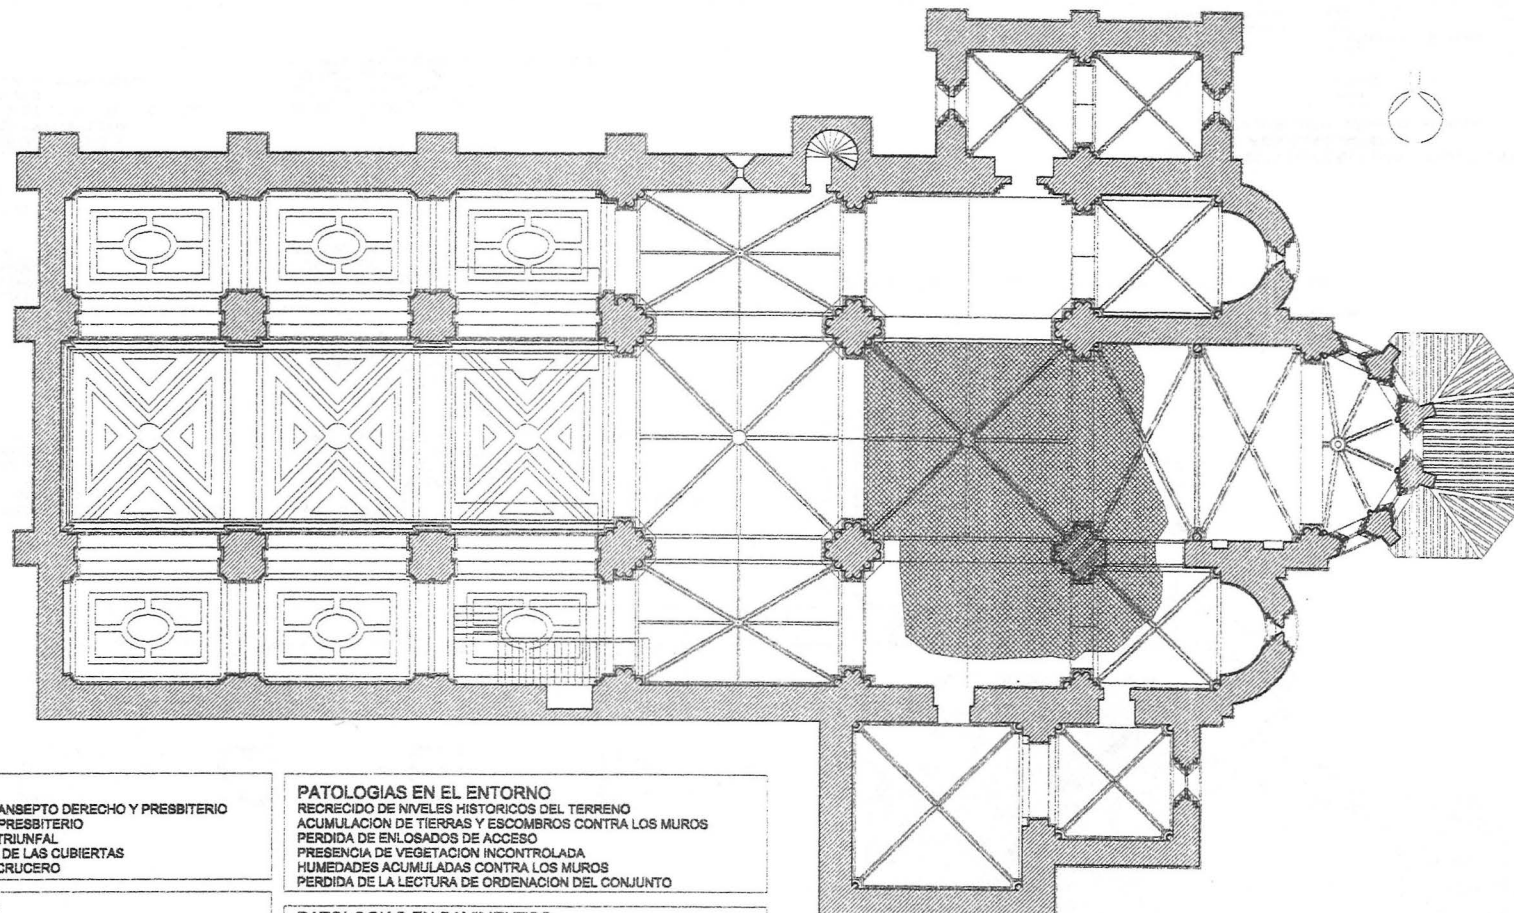

PATOLOGIAS ESTRUCTURALES

HUNDIMIENTO BOVEDAS DEL CRUCERO, TRANSEPTO DERECHO Y PRESBITERIO
HUNDIMIENTO PILAR TORAL DERECHO DEL PRESBITERIO
HUNDIMIENTO ESPADAÑA SOBRE EL ARCO TRIUNFAL
HUNDIMIENTOS ESTRUCTURALES DE MADERA DE LAS CUBIERTAS
FALLOS DE CIMENTACION EN LA ZONA DEL CRUCERO

PATOLOGIAS EN LAS CUBIERTAS

COLAPSO GENERAL DE LAS CUBIERTAS
PERDIDA DE CORNISAS Y ENCIENTROS
PRESENCIA GENERALIZADA DE VEGETACION
FILTRACIONES GENERALIZADAS

PATOLOGIAS EN PARAMENTOS VERTICALES

PERDIDA DE ELEMENTOS DE CORONACION, CORNISAS Y CANES
FABRICA DE SILLERIA CON JUNTAS DESCARNADAS
PERDIDA DE ELEMENTOS Y MOLDURAS ORNAMENTALES
VENTANALES Y PUERTAS CEGADOS
PRESENCIA DE HUMEDADES DE CAPILARIDAD
SUCIEDAD GENERAL Y DEPOSITOS DE DETRITUS
PRESENCIA NOCIVA DE PLANTAS ARIETALES

PATOLOGIAS EN REVESTIMIENTOS INTERIORES

PERDIDA GENERAL DEL REVOCO INTERIOR EN TODA LA IGLESIA
REVESTIMIENTOS Y ORNAMENTACION BOVEDAS S.XVI MUY DETERIORADOS
DETERIOROS EN LA HERALDICA DEL PRESBITERIO
DETERIOROS POR VANDALISMO EN LA CAPILLA DE LAS RELIQUIAS

PATOLOGIAS EN EL ENTORNO

RECRECIDO DE NIVELES HISTORICOS DEL TERRENO
ACUMULACION DE TIERRAS Y ESCOMBROS CONTRA LOS MUROS
PERDIDA DE ENLOSADOS DE ACCESO
PRESENCIA DE VEGETACION INCONTROLADA
HUMEDADES ACUMULADAS CONTRA LOS MUROS
PERDIDA DE LA LECTURA DE ORDENACION DEL CONJUNTO

PATOLOGIAS EN PAVIMENTOS

PERDIDA GENERAL DE LOS PAVIMENTOS HISTORICOS
HUNDIMIENTOS EN LA SUBASE
HUMEDADES DE CAPILARIDAD
ARRANQUES DE LOSETAS POR VANDALISMO

PATOLOGIAS EN VENTANALES Y PUERTAS

DESAPARICION CASI TOTAL DE CARPINTERIAS
DESAPARICION TOTAL DE VIDRIERAS
DETERIOROS EN EMBOCADURAS Y RECERCADOS

PATOLOGIAS EN INSTALACIONES

INEXISTENCIA DE RED DE DRENAJE Y DESAGUES
INEXISTENCIA DE INSTALACION ELECTRICA
INEXISTENCIA DE ALUMBRADO
INEXISTENCIA DE CALEFACCION


PATOLOGIAS EN CORO ALTO

ESCALERA DE ACCESO ARRUINADA
SARANALES PERDIDOS
PAVIMENTOS CON PERDIDAS POR VANDALISMO



PROYECTO BASICO DE RESTAURACION INTEGRAL IGLESIA DEL EX-MONASTERIO DE SANTA MARIA DE PALAZUELOS, VALLADOLID	
ESTADO ACTUAL PLANTA AL NIVEL DEL CORO	PROMUEVE: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PALAZUELOS DE LA SIERRA
DISEÑO Y DIBUJO: J.M. MIERINO DE CACERES, arquitecto VALERIA ESTEBAN, arquitecta SANTIAGO VILLALBA, arquitecto	ESCALA: 1:1000 1:500 1:200 1:100 1:50
FECHA: 2011	HOJA: 1/1

EA-2

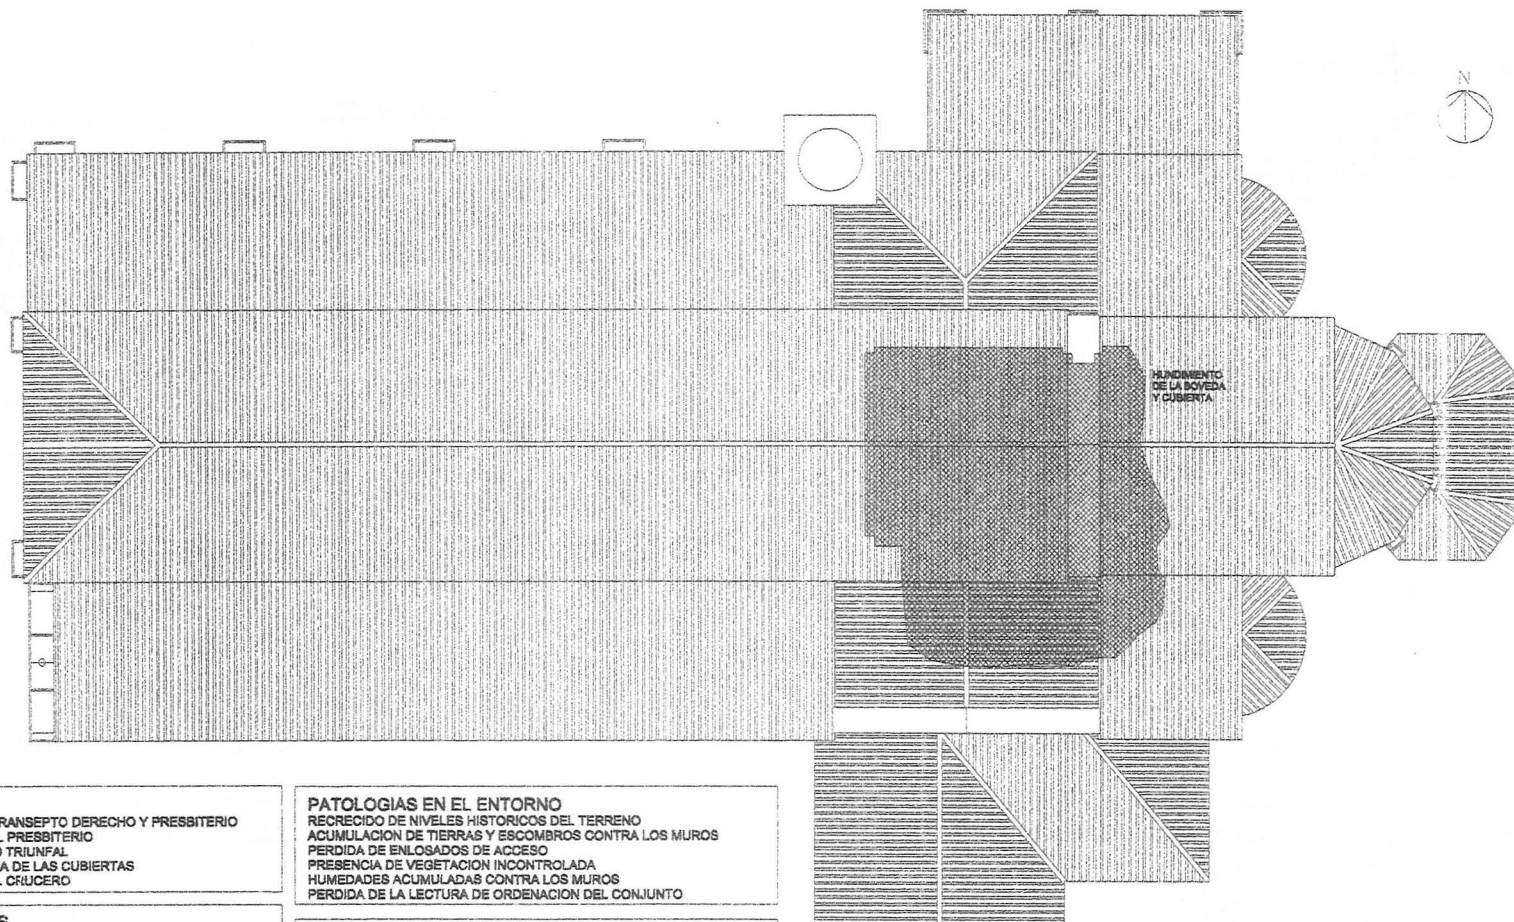

PATOLOGIAS ESTRUCTURALES

HUNDIMIENTO BOVEDAS DEL CRUCERO, TRANSEPTO DERECHO Y PRESBITERIO
HUNDIMIENTO PILAR TORAL DERECHO DEL PRESBITERIO
HUNDIMIENTO ESPADAÑA SOBRE EL ARCO TRIUNFAL
HUNDIMIENTOS ESTRUCTURAS DE MADERA DE LAS CUBIERTAS
FALLOS DE CIMENTACION EN LA ZONA DEL CRUCERO

PATOLOGIAS EN LAS CUBIERTAS

COLAPSO GENERAL DE LAS CUBIERTAS
PERDIDA DE CORNISAS Y ENCUENTROS
PRESENCIA GENERALIZADA DE VEGETACION
FILTRACIONES GENERALIZADAS

PATOLOGIAS EN PARAMENTOS VERTICALES

PERDIDA DE ELEMENTOS DE CORONACION, CORNISAS Y CANES
FABRICA DE SILLERIA CON JUNTAS DESCARNADAS
PERDIDA DE ELEMENTOS Y MOLDURAS ORNAMENTALES
VENTANALES Y PUERTAS CEGADOS
PRESENCIA DE HUMEDADES DE CAPILARIDAD
SUCIEDAD GENERAL Y DEPOSITOS DE DETRITOS
PRESENCIA NOCIVA DE PLANTAS ARIETALES

PATOLOGIAS EN REVESTIMIENTOS INTERIORES

PERDIDA GENERAL DEL REVOCO INTERIOR EN TODA LA IGLESIA
REVESTIMIENTOS Y ORNAMENTACION BOVEDAS S.XVI MUY DETERIORADOS
DETERIOROS EN LA HERALDICA DEL PRESBITERIO
DETERIOROS POR VANDALISMO EN LA CAPILLA DE LAS RELIQUIAS

PATOLOGIAS EN EL ENTORNO

RECRECIDO DE NIVELES HISTORICOS DEL TERRENO
ACUMULACION DE TIERRAS Y ESCOMBROS CONTRA LOS MUROS
PERDIDA DE ENLOSADOS DE ACCESO
PRESENCIA DE VEGETACION INCONTROLADA
HUMEDADES ACUMULADAS CONTRA LOS MUROS
PERDIDA DE LA LECTURA DE ORDENACION DEL CONJUNTO

PATOLOGIAS EN PAVIMENTOS

PERDIDA GENERAL DE LOS PAVIMENTOS HISTORICOS
HUNDIMIENTOS EN LA SUBASE
HUMEDADES DE CAPILARIDAD
ARRANQUES DE LOSETAS POR VANDALISMO

PATOLOGIAS EN VENTANALES Y PUERTAS

DESAPARICION CASI TOTAL DE CARPINTERIAS
DESAPARICION TOTAL DE VIDRIERAS
DETERIOROS EN EMBOCADURAS Y RECERCADOS

PATOLOGIAS EN INSTALACIONES

INEXISTENCIA DE RED DE DRENAJE Y DESAGUES
INEXISTENCIA DE INSTALACION ELECTRICA
INEXISTENCIA DE ALUMBRADO
INEXISTENCIA DE CALEFACCION

PATOLOGIAS EN CORO ALTO

ESCALERA DE ACCESO ARRUIINADA
BARANDALES PERDIDOS
PAVIMENTOS CON PERDIDAS POR VANDALISMO



PROYECTO BASICO DE RESTAURACION INTEGRAL
IGLESIA DEL EX-MONASTERIO DE
SANTA MARIA DE PALAZUELOS, VALLADOLID




PROMUEVE:
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
CABICION DE PISUERGA


ESTADO ACTUAL
PLANTA DE CUBIERTAS

Director
J.M. MEDINA DE CACERES, s/regular
Calle
VALLADOLID, 41001
CARTERA 100

ESCALA
1:500
FECHA
2014
FOLIO
EA-3

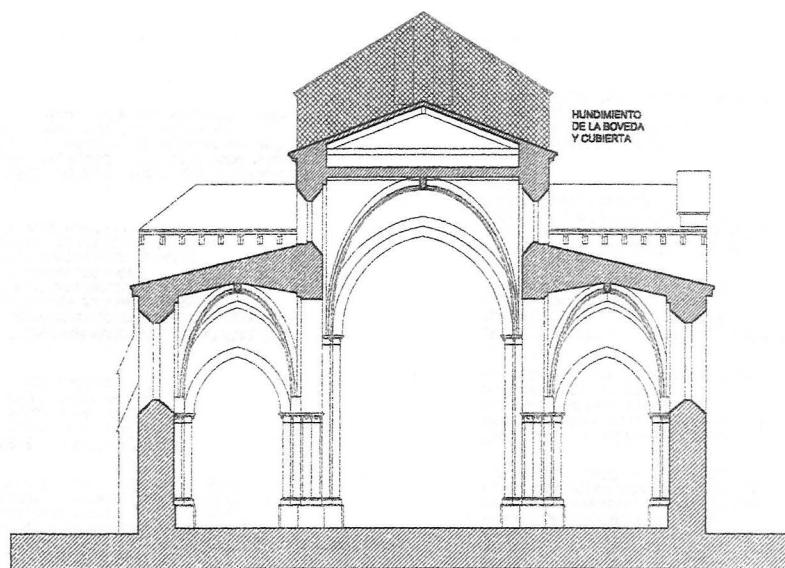

SECCIÓN HACIA LA CABECERA POR EL CUERPO DE NAVES

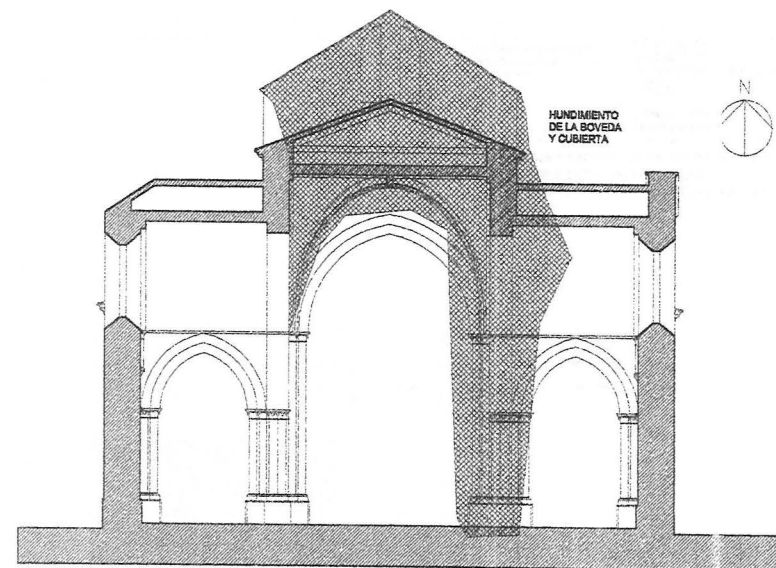

SECCIÓN HACIA LA CABECERA POR EL CRUCERO

PATOLOGIAS ESTRUCTURALES

HUNDIMIENTO BOVEDAS DEL CRUCERO, TRANSEPTO DERECHO Y PRESBITERIO
HUNDIMIENTO PILAR TORAL DERECHO DEL PRESBITERIO
HUNDIMIENTO ESPADAÑA SOBRE EL ARCO TRIUNFAL
HUNDIMIENTOS ESTRUCTURAS DE MADERA DE LAS CUBIERTAS
FALLOS DE CIMENTACION EN LA ZONA DEL CRUCERO

PATOLOGIAS EN LAS CUBIERTAS

COLAPSO GENERAL DE LAS CUBIERTAS
PERDIDA DE CORNISAS Y ENCUENTROS
PRESENCIA GENERALIZADA DE VEGETACION
FILTRACIONES GENERALIZADAS

PATOLOGIAS EN PARAMENTOS VERTICALES

PERDIDA DE ELEMENTOS DE CORONACION, CORNISAS Y CANES
FABRICA DE SILLERIA CON JUNTAS DESCARNADAS
PERDIDA DE ELEMENTOS Y MOLDURAS ORNAMENTALES
VENTANALES Y PUERTAS CEGADOS
PRESENCIA DE HUMEDADES DE CAPILARIDAD
SUCIEDAD GENERAL Y DEPOSITOS DE DETRITUS
PRESENCIA NOCIVA DE PLANTAS ARIETALES

PATOLOGIAS EN REVESTIMIENTOS INTERIORES

PERDIDA GENERAL DEL REVOCO INTERIOR EN TODA LA IGLESIA
REVESTIMIENTOS Y ORNAMENTACION BOVEDAS S.XVI MUY DETERIORADOS
DETERIOROS EN LA HERALDICA DEL PRESBITERIO
DETERIOROS POR VANDALISMO EN LA CAPILLA DE LAS RELIQUIAS

PATOLOGIAS EN EL ENTORNO

RECRECIDO DE NIVELES HISTORICOS DEL TERRENO
ACUMULACION DE TIERRAS Y ESCOMBROS CONTRA LOS MUROS
PERDIDA DE ENLOSADOS DE ACCESO
PRESENCIA DE VEGETACION INCONTROLADA
HUMEDADES ACUMULADAS CONTRA LOS MUROS
PERDIDA DE LA LECTURA DE ORDENACION DEL CONJUNTO

PATOLOGIAS EN PAVIMENTOS

PERDIDA GENERAL DE LOS PAVIMENTOS HISTORICOS
HUNDIMIENTOS EN LA SUBASE
HUMEDADES DE CAPILARIDAD
ARRANQUES DE LOSETAS POR VANDALISMO

PATOLOGIAS EN VENTANALES Y PUERTAS



DESAPARICION CASI TOTAL DE CARPINTERIAS
DESAPARICION TOTAL DE VIDRIERAS
DETERIOROS EN EMBOCADURAS Y RECERCADOS

PATOLOGIAS EN INSTALACIONES

INEXISTENCIA DE RED DE DRENAJE Y DESAGUES
INEXISTENCIA DE INSTALACION ELECTRICA
INEXISTENCIA DE ALUMBRADO
INEXISTENCIA DE CALEFACCION

PATOLOGIAS EN CORO ALTO

ESCALERA DE ACCESO ARRUINADA
BARANDALES PERDIDOS
PAVIMENTOS CON PERDIDAS POR VANDALISMO

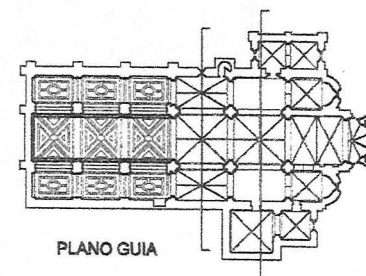

PLANO GUIA

PROYECTO BASICO DE RESTAURACION INTEGRAL
IGLESIA DEL EX-MONASTERIO DE
SANTA MARIA DE PALAZUELOS, VALLADOLID




PROMUEVE:
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
CALLEJON DE PISUERGA



ESTADO ACTUAL
SECCIONES TRANSVERSALES

Elaborado por:
J.M. MERINO DE CACERES, arquitecto
Colaboradores:
VALENTIN ESPINOSA, arquitecto
SANTIAGO TERESA, arquitecto

ESCALA
1:50
FECHA
sept. 98
FOLIO
EA-4

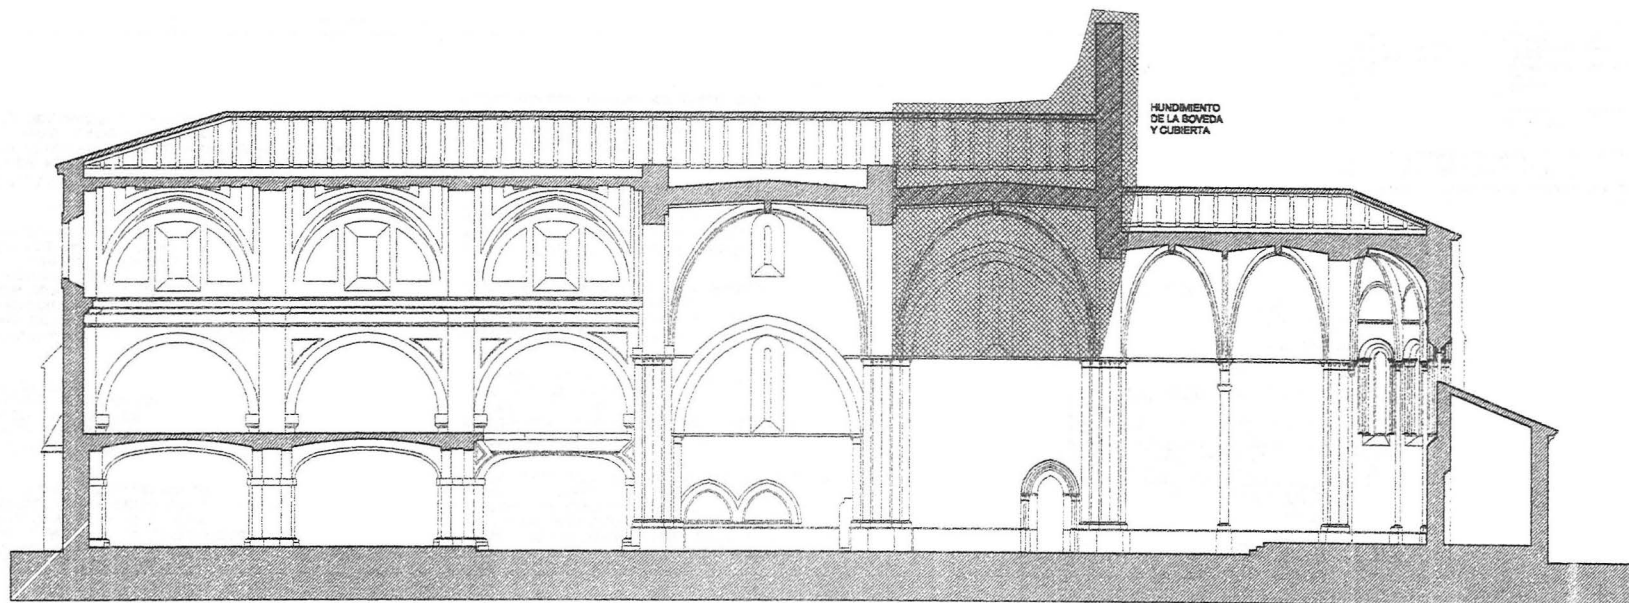

SECCIÓN LONGITUDINAL DE LA IGLESIA

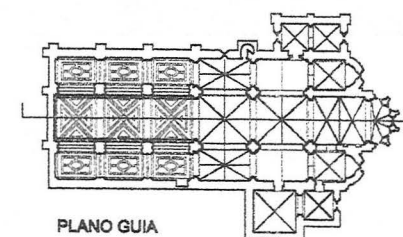

PLANO GUIA

PATOLOGIAS ESTRUCTURALES

HUNDIMIENTO BOVEDAS DEL CRUCERO, TRANSEPTO DERECHO Y PRESBITERIO
HUNDIMIENTO PILAR TORAL DERECHO DEL PRESBITERIO
HUNDIMIENTO ESPADANA SOBRE EL ARCO TRIUNFAL
HUNDIMIENTOS ESTRUCTURAS DE MADERA DE LAS CUBIERTAS
FALLOS DE CIMENTACION EN LA ZONA DEL CRUCERO

PATOLOGIAS EN LAS CUBIERTAS

COLAPSO GENERAL DE LAS CUBIERTAS
PERDIDA DE CORNISAS Y ENCIENTROS
PRESENCIA GENERALIZADA DE VEGETACION
FILTRACIONES GENERALIZADAS

PATOLOGIAS EN PARAMENTOS VERTICALES

PERDIDA DE ELEMENTOS DE CORONACION, CORNISAS Y CANES
FABRICA DE SILLERIA CON JUNTAS DESCARNADAS
PERDIDA DE ELEMENTOS Y MOLDURAS ORNAMENTALES
VENTANALES Y PUERTAS CEGADOS
PRESENCIA DE HUMEDADES DE CAPILARIDAD
SUCIEDAD GENERAL Y DEPOSITOS DE DETRITUS
PRESENCIA NOCIVA DE PLANTAS ARIETALES

PATOLOGIAS EN REVESTIMIENTOS INTERIORES

PERDIDA GENERAL DEL REVOCO INTERIOR EN TODA LA IGLESIA
REVESTIMIENTOS Y ORNAMENTACION BOVEDAS S.XVI MUY DETERIORADOS
DETERIOROS EN LA HERALDICA DEL PRESBITERIO
DETERIOROS POR VANDALISMO EN LA CAPILLA DE LAS RELIQUIAS

PATOLOGIAS EN EL ENTORNO

RECRECIDO DE NIVELES HISTORICOS DEL TERRENO
ACUMULACION DE TIERRAS Y ESCOMBROS CONTRA LOS MUROS
PERDIDA DE ENLOSADOS DE ACCESO
PRESENCIA DE VEGETACION INCONTROLADA
HUMEDADES ACUMULADAS CONTRA LOS MUROS
PERDIDA DE LA LECTURA DE ORDENACION DEL CONJUNTO

PATOLOGIAS EN PAVIMENTOS

PERDIDA GENERAL DE LOS PAVIMENTOS HISTORICOS
HUNDIMIENTOS EN LA SUBASE
HUMEDADES DE CAPILARIDAD
ARRANQUES DE LOSETAS POR VANDALISMO

PATOLOGIAS EN VENTANALES Y PUERTAS

DESAPARICION CASI TOTAL DE CARPINTERIAS
DESAPARICION TOTAL DE VIDRIERAS
DETERIOROS EN EMBOCADURAS Y RECERCADOS

PATOLOGIAS EN INSTALACIONES



INEXISTENCIA DE RED DE DRENAJE Y DESAGUES
INEXISTENCIA DE INSTALACION ELECTRICA
INEXISTENCIA DE ALUMBRADO
INEXISTENCIA DE CALEFACCION

PATOLOGIAS EN CORO ALTO

ESCALERA DE ACCESO ARRUINADA
BARANDALES PERDIDOS
PAVIMENTOS CON PERDIDAS POR VANDALISMO

PROYECTO BASICO DE RESTAURACION INTEGRAL
IGLESIA DEL EX-MONASTERIO DE
SANTA MARIA DE PALAZUELOS, VALLADOLID

ESTADO ACTUAL			
SECCION LONGITUDINAL			
PROMUEVE: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CABEZON DE PISUERGA	Elaboración: J.M. MERINO DE CACERES, arquitecto	Área: V.O.	Proyecto: E/A-6
	Colaboración: VALDIVIA INGENIERIA S.L.	Fecha: 2011-10	
	Escala: 1:100		
	Observaciones: SANTO DOMINGO, 11-11-2011		

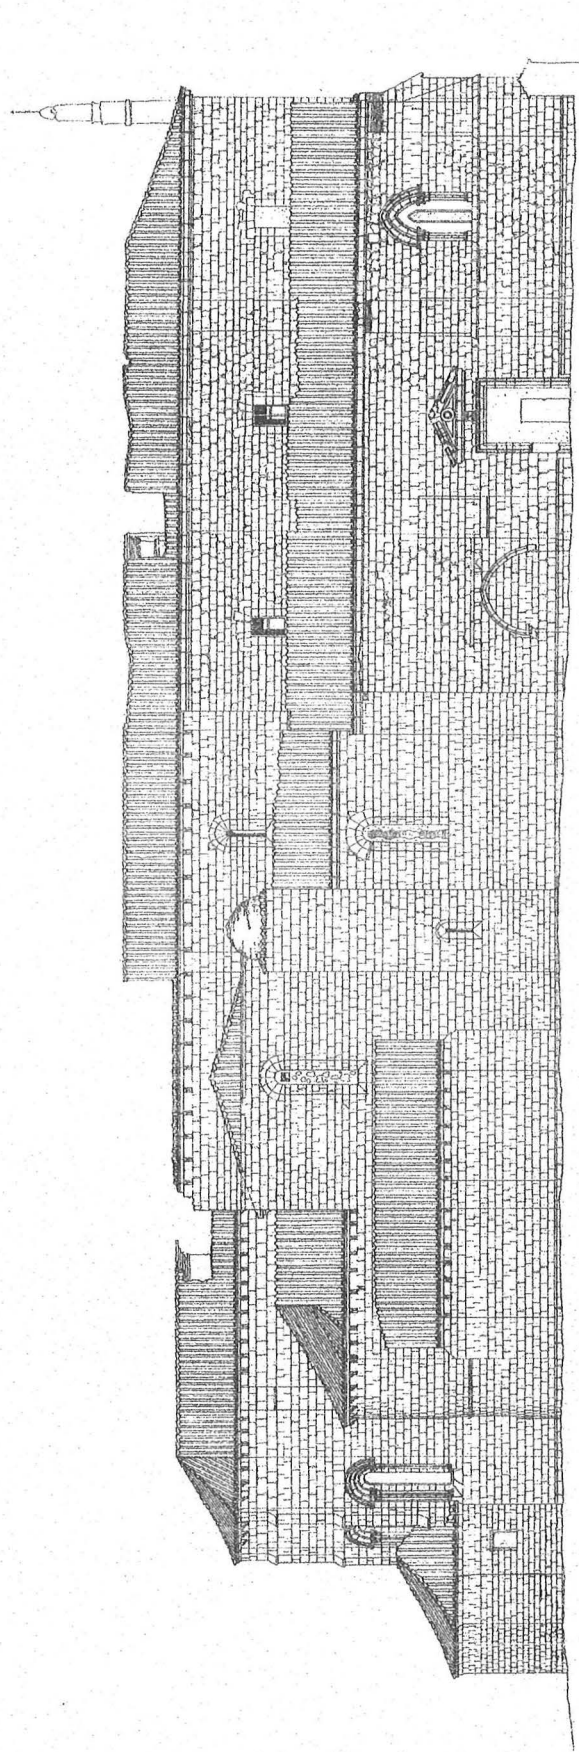

PROYECTO BASICO DE RESTAURACION INTEGRAL
 IGLESIA DEL EX-MONASTERIO DE SANTA MARIA DE PALAZUELOS, VALLADOLID





PROMUEVE:
 EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CABEZON DE PESQUEIRA

GRUPO AUTORA:
 COORDINADOR:
 J.M. MUÑOZ DE CACERES, arquitecto


COORDINADOR:
 VALENTIN SERRANO, arquitecto
 SANTIAGO VERNAN, arquitecto

ALZADO NORTE
 ESTADO ACTUAL


PLANOS:
 6A-7
 ESCALA:
 1:200

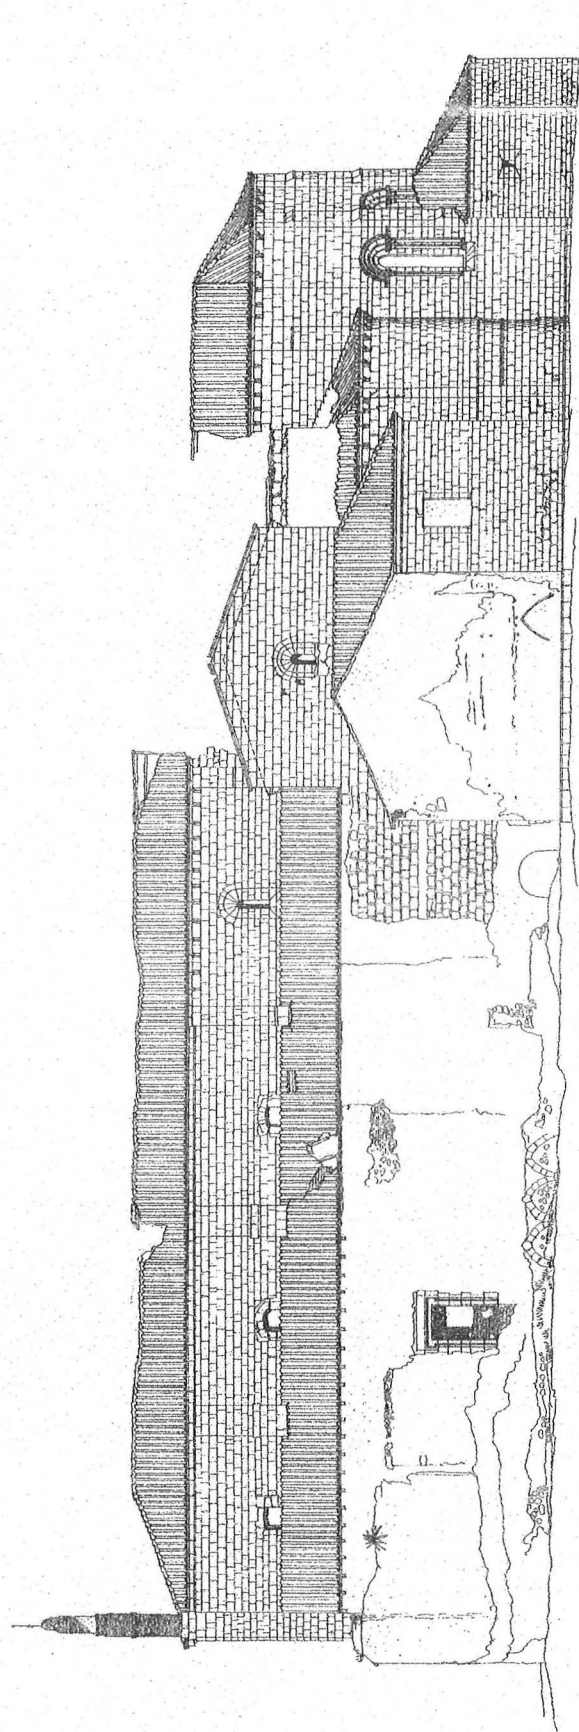

<p>PROYECTO BASICO DE RESTAURACION INTEGRAL IGLESIA DEL EXCONVENTO DE SANTA MARIA DE PALAZUELOS VALLADOLID</p>	<p>PRONOMBRE: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CABEZON DE PESQUERA</p>	<p>ESTADO ACTUAL JAN. 1980 DE OCHOER, arquitecto</p>	<p>Colaboradores: VALENTIN ESTEBAN, arquitecto JAVIERO REYES, arquitecto</p>	<p>ALZADO SUR ESTADO ACTUAL</p>	<p>PLANO Nº EA-8</p>	<p>FECHA 20/1/81 ESCALA 1:200</p>
--	--	--	--	-------------------------------------	--------------------------	---

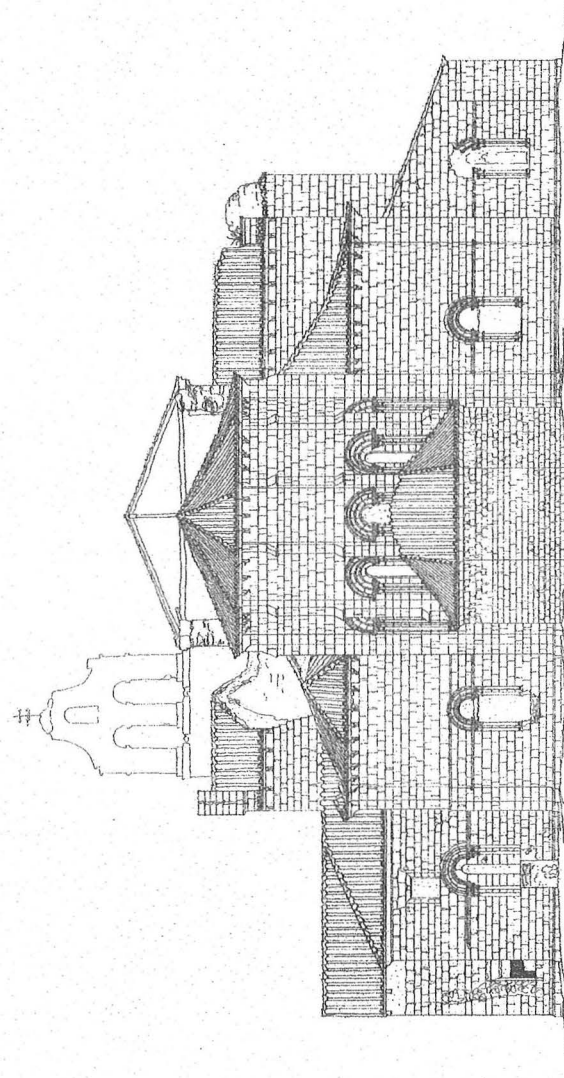

 PROYECTO BÁSICO DE RESTAURACIÓN INTEGRAL IGLESIA DEL EX-MONASTERIO DE SANTA MARIA DE PALAZUELOS. VALLADOLID	 PROMUEVE: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CABEZON DE PESQUERA	Equipo redactor: Coordinador: Jefe de Equipo de Estudios:	Coordinador: Valores históricos, artísticos patrimonio religioso, documental	ALZADO ESTE ESTADO ACTUAL	PLANO Nº EA-9	FECHA SEÑAL BRUNO 1988
--	---	--	---	--	--------------------------------	---

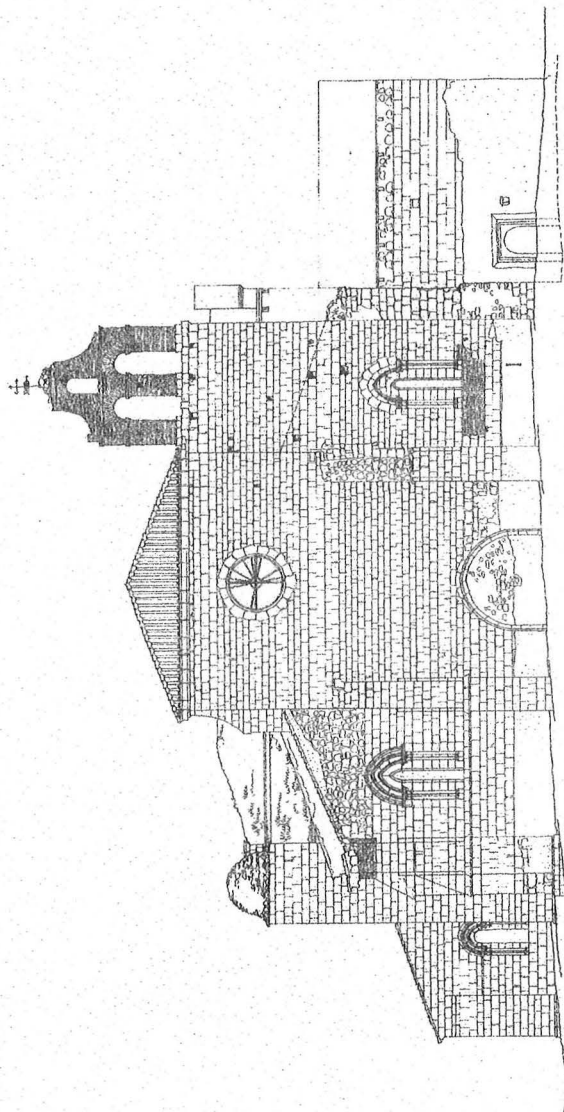

PROYECTO BASICO DE RESTAURACION INTEGRAL
IGLESIA DEL EX-MONASTERIO DE SANTA MARIA DE PALAZUELOS. VALLADOLID




PROMUEVE
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CABEZON DE PESQUERA

Trabajo dirigido por:
Contratista:
JUAN ALBERTO DE OLIVERA, arquitecto

Colaboradores:
VALERIA RODRIGUEZ, arquitecta
DANIELA VILLAN, arquitecta

ALZADO OESTE
ESTADO ACTUAL

FECHA
18/11/18
Escala
E=1:10
1:100

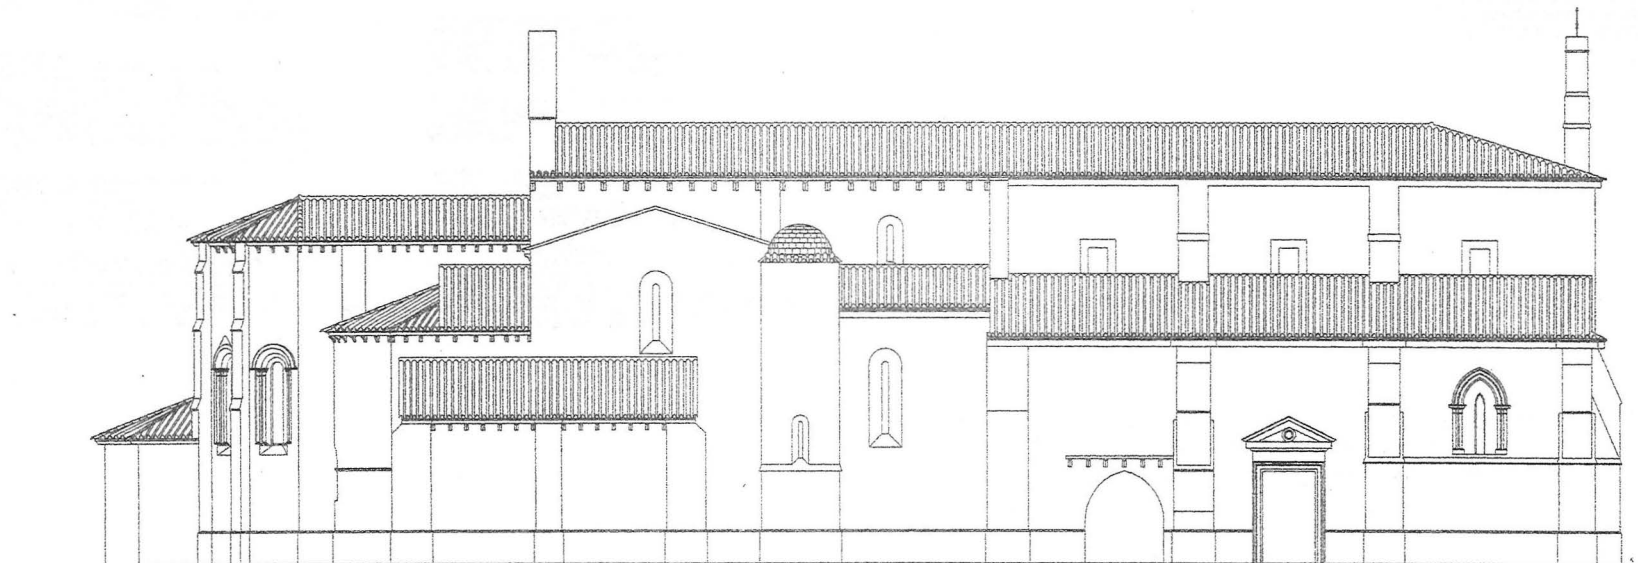

ACTUACIONES ESTRUCTURALES

RECONSTRUCCION BOVEDAS DEL CRUCERO, TRANSEPTO DERECHO Y PRESBITERIO
RECONSTRUCCION PILAR TORAL DERECHO DEL PRESBITERIO
RECONSTRUCCION ESPADARIA SOBRE EL ARCO TRIUNFAL
REPOSICION ESTRUCTURAS DE MADERA DE LAS CUBIERTAS
RECÁLCEOS DE CIMENTACION EN LA ZONA DEL CRUCERO

ACTUACIONES EN LAS CUBIERTAS

REPOSICION GENERAL DE LAS CUBIERTAS
RESTITUCION DE CORNISAS Y ENCUENTROS
ELIMINACION DE VEGETACION
ELIMINACION DE LAS FILTRACIONES GENERALIZADAS

ACTUACIONES EN PARAMENTOS VERTICALES

RESTITUCION DE ELEMENTOS DE CORONACION, CORNISAS Y CANES
REJUNTADO GENERAL DE LAS JUNTAS EN LA FABRICA DE SILLERIA
RESTITUCION DE ELEMENTOS Y MOLDURAS ORNAMENTALES
APERTURA DE VENTANALES Y PUERTAS CEGADAS
ELIMINACION DE HUMEDADES DE CAPILARIDAD
LIMPIEZA DE LA SUCIEDAD GENERAL Y DEPOSITOS DE DETRITOS
ELIMINACION DE PLANTAS ARIETALES

ACTUACIONES EN REVESTIMIENTOS INTERIORES

REPOSICION DEL REVOCO INTERIOR EN TODA LA IGLESIA
RESTAURACION DE REVESTIMIENTOS Y ORNAMENTACION EN BOVEDAS S.XVI
RESTAURACION DE LA HERALDICA DEL PRESBITERIO
RESTAURACION DE LA CAPILLA DE LAS RELIQUIAS

ACTUACIONES EN EL ENTORNO

RECUPERACION DE LOS NIVELES HISTORICOS DEL TERRENO
ELIMINACION DE TIERRAS Y ESCOMBROS ACUMULADAS CONTRA MUROS
COLOCACION DE ENLOSADOS DE ACCESO
TRATAMIENTO DE JARDINERIA DEL ENTORNO
ELIMINACION DE HUMEDADES ACUMULADAS CONTRA LOS MUROS
ORDENACION GENERAL DE ACCESOS

ACTUACIONES EN PAVIMENTOS

REPOSICION DE LOS PAVIMENTOS HISTORICOS
NUEVAS SOLERAS DE BASE
ELIMINACION DE HUMEDADES DE CAPILARIDAD
RESTAURACION DE LAS LOSETAS CERAMICAS QUE PERMANECEN

ACTUACIONES EN VENTANALES Y PUERTAS

REPOSICION DE LAS CARPINTERIAS EN PUERTAS Y VENTANAS
REPOSICION DE VIDRIERAS
RESTAURACION DE EMBOCADURAS Y RECERCADOS

ACTUACIONES EN INSTALACIONES

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y DESAGUES
REALIZACION DE INSTALACION ELECTRICA
REALIZACION DEL ALUMBRADO
INSTALACION PARCIAL DE CALEFACCION

ACTUACIONES EN EL CORO ALTO

RESTAURACION DE LA ESCALERA DE ACCESO
REPOSICION DE BARANDALES
RESTAURACION DE PAVIMENTOS



PROYECTO BASICO DE RESTAURACION INTEGRAL
IGLESIA DEL EX-MONASTERIO DE
SANTA MARIA DE PALAZUELOS, VALLADOLID




PROMUEVE:
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
CABEZON DE PISUERGA

ESTADO REFORMADO
ALZADO NORTE

Escritor industrial
Dibujante
J.M. MIERNO DE CACERES, arquitecto
Colaborador
GABRIEL BERNARDO, arquitecto
GABRIEL BERNARDO, arquitecto

ESCALA
1:500
FECHA
sept. 89
FOLIO
ER-7

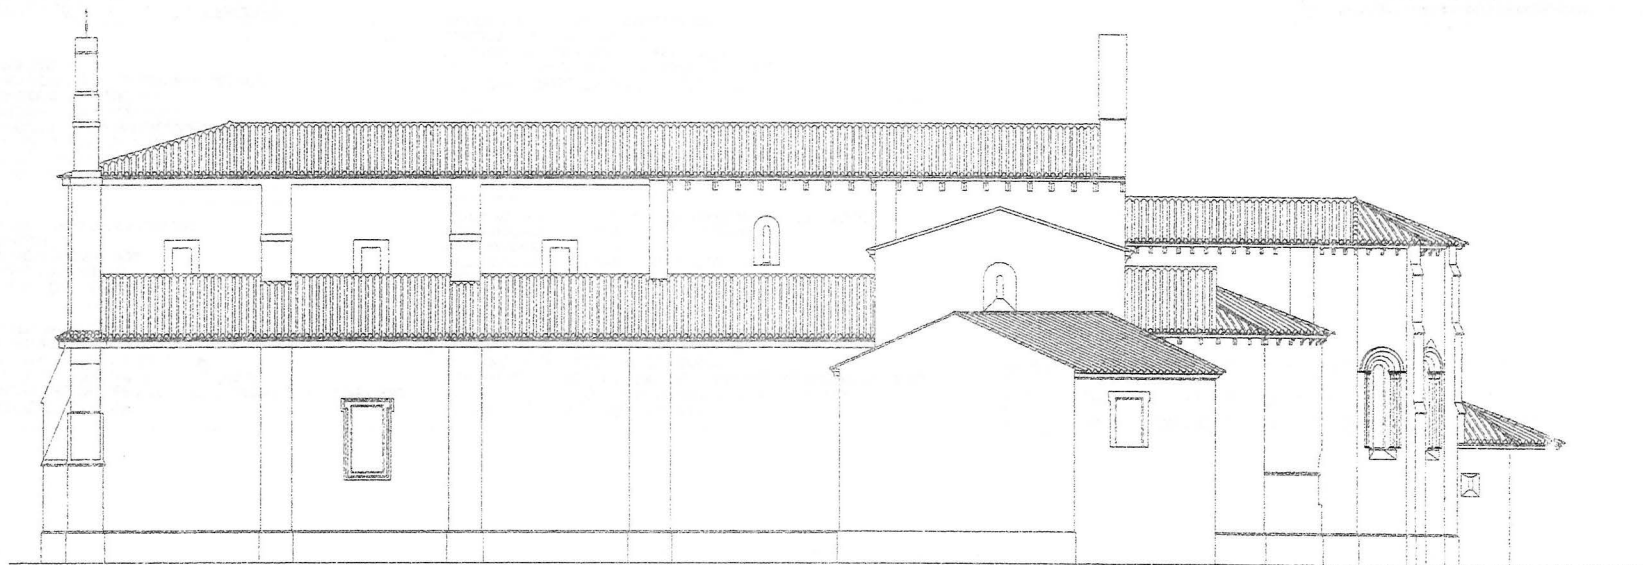

ACTUACIONES ESTRUCTURALES
 RECONSTRUCCION BOVEDAS DEL CRUCERO, TRANSEPTO DERECHO Y PRESBITERIO
 RECONSTRUCCION PILAR TORAL DERECHO DEL PRESBITERIO
 RECONSTRUCCION ESPADANA SOBRE EL ARCO TRIUNFAL
 REPOSICION ESTRUCTURAS DE MADERA DE LAS CUBIERTAS
 RECALCES DE CIMENTACION EN LA ZONA DEL CRUCERO

ACTUACIONES EN LAS CUBIERTAS
 REPOSICION GENERAL DE LAS CUBIERTAS
 RESTITUCION DE CORNISAS Y ENCUENTROS
 ELIMINACION DE VEGETACION
 ELIMINACION DE LAS FILTRACIONES GENERALIZADAS

ACTUACIONES EN PARAMENTOS VERTICALES
 RESTITUCION DE ELEMENTOS DE CORONACION, CORNISAS Y CANES
 REJUNTADO GENERAL DE LAS JUNTAS EN LA FABRICA DE SILLERIA
 RESTITUCION DE ELEMENTOS Y MOLDURAS ORNAMENTALES
 APERTURA DE VENTANALES Y PUERTAS CEGADOS
 ELIMINACION DE HUMEDADES DE CAPILARIDAD
 LIMPIEZA DE LA SUJERDAD GENERAL Y DEPOSITOS DE DETRITUS
 ELIMINACION DE PLANTAS ARISTALES

ACTUACIONES EN REVESTIMIENTOS INTERIORES
 REPOSICION DEL REVOCO INTERIOR EN TODA LA IGLESIA
 RESTAURACION DE REVESTIMIENTOS Y ORNAMENTACION EN BOVEDAS SXVI
 RESTAURACION DE LA HERALDICA DEL PRESBITERIO
 RESTAURACION DE LA CAPILLA DE LAS RELIQUIAS

ACTUACIONES EN EL ENTORNO
 RECUPERACION DE LOS NIVELES HISTORICOS DEL TERRENO
 ELIMINACION DE TIERRAS Y ESCOMBROS ACUMULADAS CONTRA MUROS
 COLOCACION DE ENLOSADOS DE ACCESO
 TRATAMIENTO DE JARDINERIA DEL ENTORNO
 ELIMINACION DE HUMEDADES ACUMULADAS CONTRA LOS MUROS
 ORDENACION GENERAL DE ACCESOS


ACTUACIONES EN PAVIMENTOS
 REPOSICION DE LOS PAVIMENTOS HISTORICOS
 NUEVAS SOLERIAS DE SABE
 ELIMINACION DE HUMEDADES DE CAPILARIDAD
 RESTAURACION DE LAS LOSETAS CERAMICAS QUE PERMANECEN

ACTUACIONES EN VENTANALES Y PUERTAS
 REPOSICION DE LAS CARPINTERIAS EN PUERTAS Y VENTANAS
 REPOSICION DE VIDRIERAS
 RESTAURACION DE ENROSCADURAS Y RECERCADOS

ACTUACIONES EN INSTALACIONES
 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y DESAGUES
 REALIZACION DE INSTALACION ELECTRICA
 REALIZACION DEL ALUMBRADO
 INSTALACION PARCIAL DE CALEFACCION

ACTUACIONES EN EL CORO ALTO
 RESTAURACION DE LA ESCALERA DE ACCESO
 REPOSICION DE BARANDALES
 RESTAURACION DE PAVIMENTOS

PROYECTO BASICO DE RESTAURACION INTEGRAL IGLESIA DEL EX-MONASTERIO DE SANTA MARIA DE PALAZUELOS, VALLADOLID			
ESTADO REFORMADO ALZADO SUR		ESCALA 1:500	
PROMUEVE: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CABEZON DE PISUERGA		ELABORA: J.M. MIERNO DE CACERES, arquitecto Colaboradores: VALENTIN BERNARDO, arquitecto ANTONIO JORDAN, arquitecto	
FECHA: SEPT. 05		ER-6	

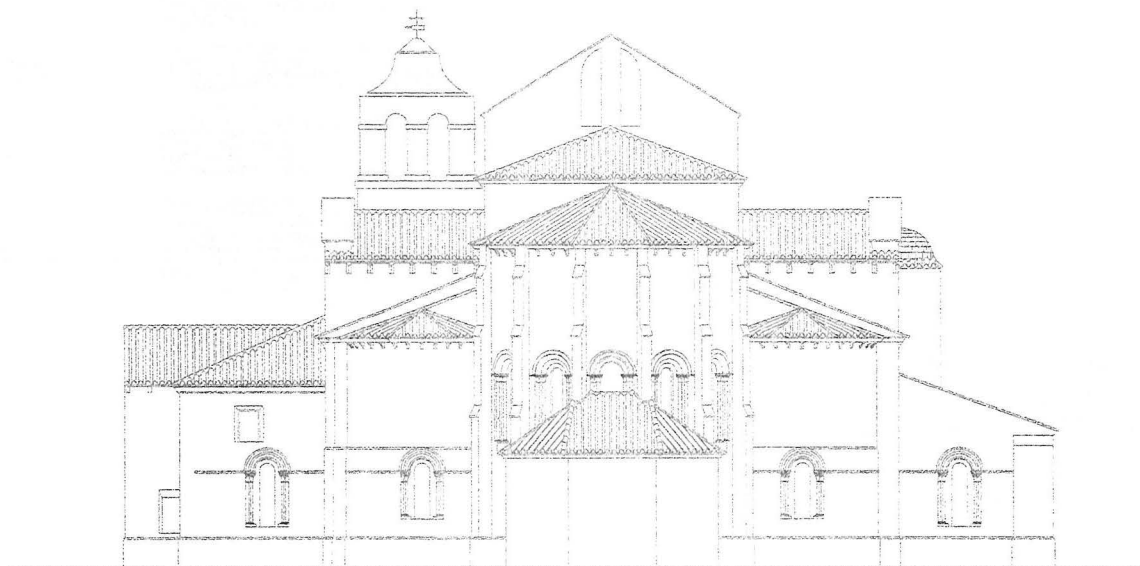

ACTUACIONES ESTRUCTURALES

RECONSTRUCCIÓN BÓVEDAS DEL CRUCERO, TRANSEPTO DERECHO Y PRESBITERIO
RECONSTRUCCIÓN PILAR TORAL DERECHO DEL PRESBITERIO
RECONSTRUCCIÓN ESPADANA SOBRE EL ARCO TRIUNFAL
REPOSICIÓN ESTRUCTURAS DE MADERA DE LAS CUBIERTAS
REALCE DE CIMENTACIÓN EN LA ZONA DEL CRUCERO

ACTUACIONES EN LAS CUBIERTAS

REPOSICIÓN GENERAL DE LAS CUBIERTAS
RESTITUCIÓN DE CORNISAS Y ENCUENTROS
ELIMINACIÓN DE VEGETACIÓN
ELIMINACIÓN DE LAS FILTRACIONES GENERALIZADAS

ACTUACIONES EN PARAMENTOS VERTICALES

RESTITUCIÓN DE ELEMENTOS DE CORONACIÓN, CORNISAS Y CANES
REJUNTADO GENERAL DE LAS JUNTAS EN LA FABRICA DE SILLERÍA
RESTITUCIÓN DE ELEMENTOS Y MOLDURAS ORNAMENTALES
APERTURA DE VENTANALES Y PUERTAS CEGADOS
ELIMINACIÓN DE HUMEDADES DE CAPILARIDAD
LIMPIEZA DE LA SUCIEDAD GENERAL Y DEPÓSITOS DE DETRITOS
ELIMINACIÓN DE PLANTAS ARIETALES

ACTUACIONES EN REVESTIMIENTOS INTERIORES

REPOSICIÓN DEL REVOCO INTERIOR EN TODA LA IGLESIA
RESTAURACIÓN DE REVESTIMIENTOS Y ORNAMENTACIÓN EN BÓVEDAS (XVI)
RESTAURACIÓN DE LA HERÁLDICA DEL PRESBITERIO
RESTAURACIÓN DE LA CAPILLA DE LAS RELIQUIAS

ACTUACIONES EN EL ENTORNO

RECUPERACIÓN DE LOS NIVELES HISTÓRICOS DEL TERRENO
ELIMINACIÓN DE TIERRAS Y ESCOMBROS ACUMULADAS CONTRA MUROS
COLOCACIÓN DE ENLOSADOS DE ACCESO
TRATAMIENTO DE JARDINERÍA DEL ENTORNO
ELIMINACIÓN DE HUMEDADES ACUMULADAS CONTRA LOS MUROS
ORDENACIÓN GENERAL DE ACCESOS

ACTUACIONES EN PAVIMENTOS

REPOSICIÓN DE LOS PAVIMENTOS HISTÓRICOS
NUEVAS SOLERAS DE BASE
ELIMINACIÓN DE HUMEDADES DE CAPILARIDAD
RESTAURACIÓN DE LAS LOSETAS CERÁMICAS QUE PERMANECEN

ACTUACIONES EN VENTANALES Y PUERTAS

REPOSICIÓN DE LAS CARPINTERÍAS EN PUERTAS Y VENTANAS
REPOSICIÓN DE VIDRIERAS
RESTAURACIÓN DE EMBOCADURAS Y RECORCADOS

ACTUACIONES EN INSTALACIONES

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE Y DESAGÜES
REALIZACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA
REALIZACIÓN DEL ALUMBRADO
INSTALACIÓN PARCIAL DE CALEFACCIÓN

ACTUACIONES EN EL CORO ALTO

RESTAURACIÓN DE LA ESCALERA DE ACCESO
REPOSICIÓN DE BARANDALES
RESTAURACIÓN DE PAVIMENTOS

PROYECTO BÁSICO DE RESTAURACIÓN INTEGRAL IGLESIA DEL EX-MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE PALAZUELOS, VALLADOLID



PROMUEVE:
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
CABEZON DE PISUERGA

ESTADO REFORMADO
ALZADO ESTE

Elaborado por:
J.M. MERINO DE CARRERES, arquitecto
Colaboradores:
VALENTÍN GONZÁLEZ, arquitecto
FANTASIO GONZÁLEZ, arquitecto

BOC/A
VALLADOLID
1992
Nº 10
1992
E-10



ACTUACIONES ESTRUCTURALES
 RECONSTRUCCION BOVEDAS DEL CRUCERO, TRANSEPTO DERECHO Y PRESBITERIO
 RECONSTRUCCION PILAR TOTAL DERECHO DEL PRESBITERIO
 RECONSTRUCCION ESPADANA SOBRE EL ARCO TRIUNFAL
 REPOSICION ESTRUCTURAS DE MADERA DE LAS CUBIERTAS
 RECARGOS DE CIMENTACION EN LA ZONA DEL CRUCERO

ACTUACIONES EN LAS CUBIERTAS
 REPOSICION GENERAL DE LAS CUBIERTAS
 RESTITUCION DE CORNISAS Y ENCUENTROS
 ELIMINACION DE VEGETACION
 ELIMINACION DE LAS FILTRACIONES GENERALIZADAS

ACTUACIONES EN PARAMENTOS VERTICALES
 RESTITUCION DE ELEMENTOS DE CORONACION, CORNISAS Y CANES
 REJUNTADO GENERAL DE LAS JUNTAS EN LA FABRICA DE BILLERIA
 RESTITUCION DE ELEMENTOS Y MOLURAS ORNAMENTALES
 APERTURA DE VENTANALES Y PUERTAS CEGADOS
 ELIMINACION DE HUMEDADES DE CAPILARIDAD
 LIMPIEZA DE LA SUCIEDAD GENERAL Y DEPÓSITOS DE DETRITOS
 ELIMINACION DE PLANTAS ARIETALES

ACTUACIONES EN REVESTIMIENTOS INTERIORES
 REPOSICION DEL REVOCO INTERIOR EN TODA LA IGLESIA
 RESTAURACION DE REVESTIMIENTOS Y ORNAMENTACION EN BOVEDAS S.XVI
 RESTAURACION DE LA HERALDICA DEL PRESBITERIO
 RESTAURACION DE LA CAPILLA DE LAS RELIQUIAS

ACTUACIONES EN EL ENTORNO
 RECUPERACION DE LOS NIVELES HISTORICOS DEL TERRENO
 ELIMINACION DE TIERRAS Y ESCOMBROS ACUMULADAS CONTRA MUROS
 COLOCACION DE ENLOSADOS DE ACCESO
 TRATAMIENTO DE JARDINERIA DEL ENTRONCO
 ELIMINACION DE HUMEDADES ACUMULADAS CONTRA LOS MUROS
 ORDENACION GENERAL DE ACCESOS

ACTUACIONES EN PAVIMENTOS
 REPOSICION DE LOS PAVIMENTOS HISTORICOS
 NUEVAS SOLERAS DE BASE
 ELIMINACION DE HUMEDADES DE CAPILARIDAD
 RESTAURACION DE LAS LOSETAS CERAMICAS QUE PERMANECEN

ACTUACIONES EN VENTANALES Y PUERTAS
 REPOSICION DE LAS CARPINTERIAS EN PUERTAS Y VENTANAS
 REPOSICION DE VIDRIERAS
 RESTAURACION DE EMBOCADURAS Y RECERCADOS

ACTUACIONES EN INSTALACIONES
 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y DESAGÜES
 REALIZACION DE INSTALACION ELECTRICA
 REALIZACION DEL ALUMBRADO
 INSTALACION PARCIAL DE CALEFACCION

ACTUACIONES EN EL CORO ALTO
 RESTAURACION DE LA ESCALERA DE ACCESO
 REPOSICION DE BARRANDALES
 RESTAURACION DE PAVIMENTOS

PROYECTO BASICO DE RESTAURACION INTEGRAL
IGLESIA DEL EX-MONASTERIO DE
SANTA MARIA DE PALAZUELOS. VALLADOLID

PROMUEVE:
 EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
 CABEZON DE PISUERGA

ESTADO REFORMADO
 ALZADO OESTE

Elaborado por:
 J.M. MERINO DE CACERES, arquitecto
 Colaboradores:
 VALENTIN ESPINOSA, redactor
 GONZALO HERNANDEZ, apuntes

Blanca
 1980
 1981
 1982
 1983
 1984
 1985
 1986
 1987
 1988
 1989
 1990
 1991
 1992
 1993
 1994
 1995
 1996
 1997
 1998
 1999
 2000
 2001
 2002
 2003
 2004
 2005
 2006
 2007
 2008
 2009
 2010
 2011
 2012
 2013
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020
 2021
 2022
 2023
 2024
 2025

ER-10

CUADERNO

80.01

CATÁLOGO Y PEDIDOS EN

<http://www.aq.upm.es/of/jherrera>
jherrera@aq.upm.es

